



1 FACHADA FRONTAL
ESCALA: 1/1100

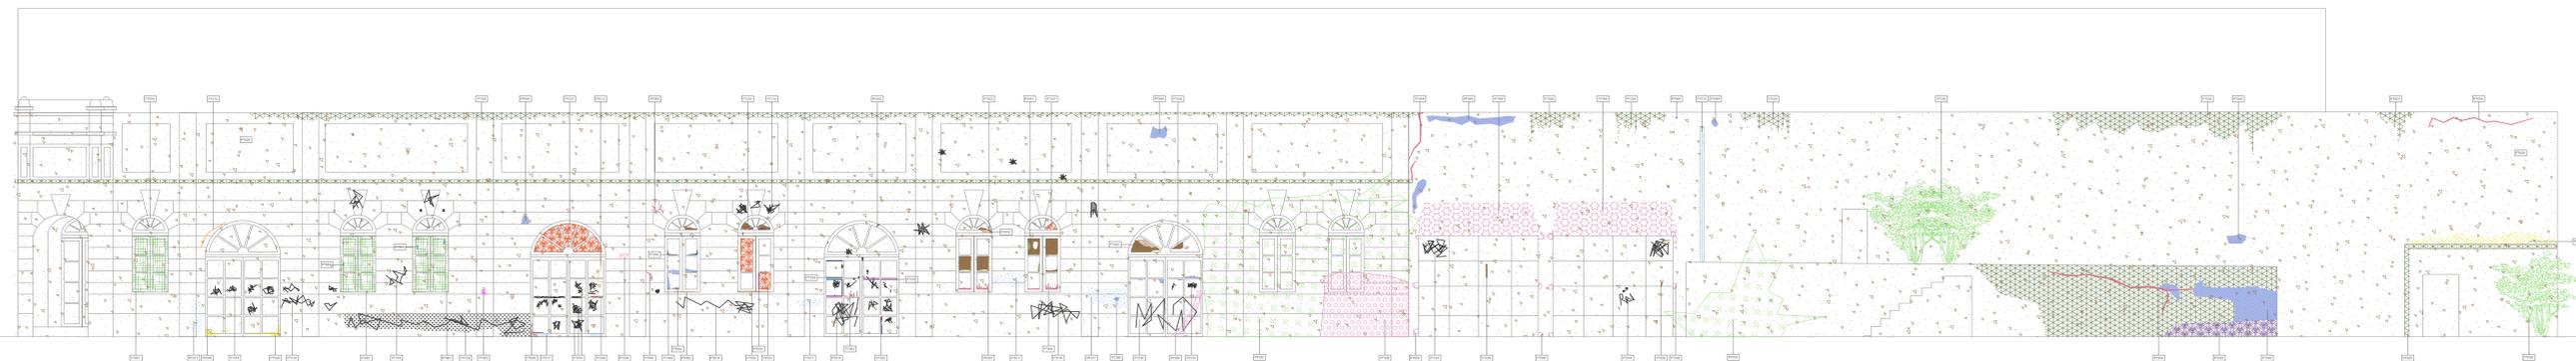


2 FACHADA LATERAL ESQUERDA
ESCALA: 1/1100

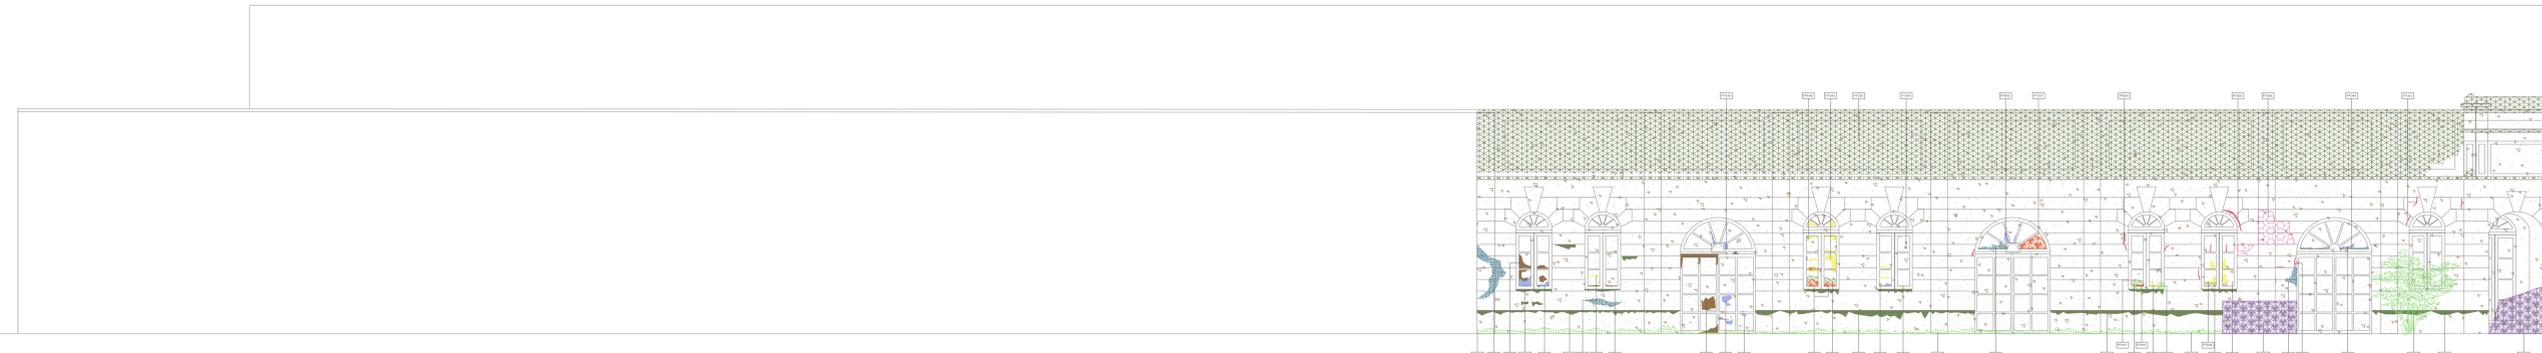

3 FACHADA LATERAL DIREITA
ESCALA: 1/1100

DOCAS CANTAREIRA

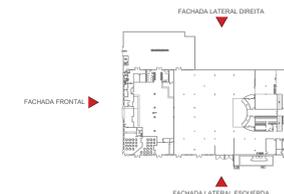

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS.

LEGENDA

PT002 - ENTULHO
PT004 - FISSURA SUPERFICIAL
PT006 - ELEMENTOS ESPÚRIOS
PT007 - INTERVENÇÃO DESCARACTERIZADORA
PT008 - INTERVENÇÃO REALIZADA
PT010 - PEÇA SUBSTITUÍDA
PT012 - REDE ELÉTRICA OU REDE DE ENTRADA APARENTE
PT013 - TUBULAÇÃO APARENTE
PT014 - PICHACÃO
PT017 - EFLORESCÊNCIA
PT022 - PEÇA TRINCADA / FISSURA
PT025 - UMIDADE DESCENDENTE
PT026 - SUJIDADE
PT029 - CROSTA NEGRA
PT030 - VEGETAÇÃO
PT031 - ATAQUE DE ANIMAIS
PT033 - PEÇA AUSENTE
PT034 - PEÇA SOLTA
PT037 - PERDA DE MATERIAL OU LACUNA
PT048 - DESGASTE DA CAMADA SUPERFICIAL
PT049 - DESCASCAMENTO DE TINTA
PT051 - DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA
PT052 - DETERIORAÇÃO DE ESQUADRIA
PT053 - DETERIORAÇÃO DE ORNATO OU ELEMENTO INTEGRADO
PT061 - VIDRO PINTADO


NITERÓI Empresa Municipal de
Hortid. Urbanização e
Saneamento - EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI


REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA N.2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI

DESENHO: MAPEAMENTO DE DANOS - FACHADA FRONTAL, LATERAL ESQUERDA E DIREITA	PRANCHAS:
DIRETORIA DE OPERAÇÕES: LEILA FIGUEIREDO	ARQUITETO: PRISCILA SANTOS
DATA: OUT/2023	DATA INDICADA:

01 | 26

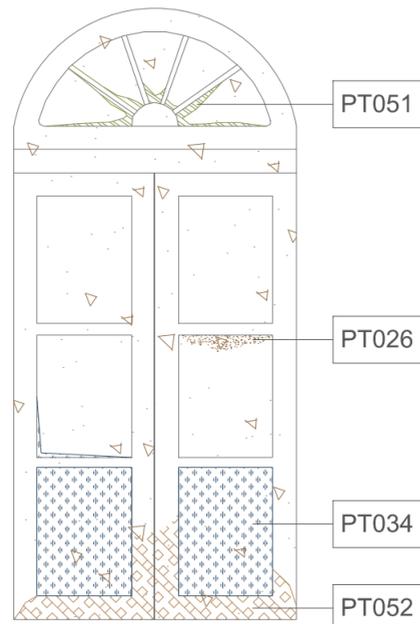


1 J1.1 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

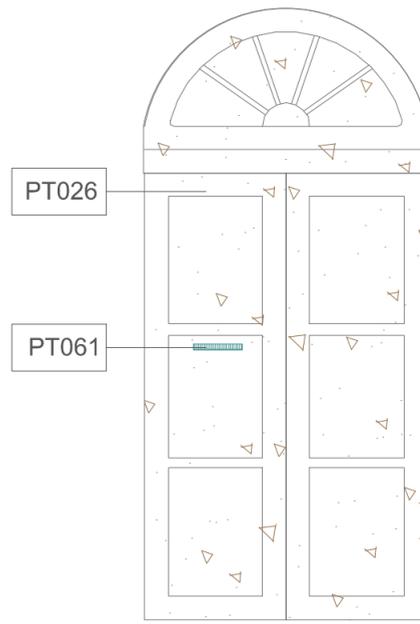

2 J1.1 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25



3 J1.2 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

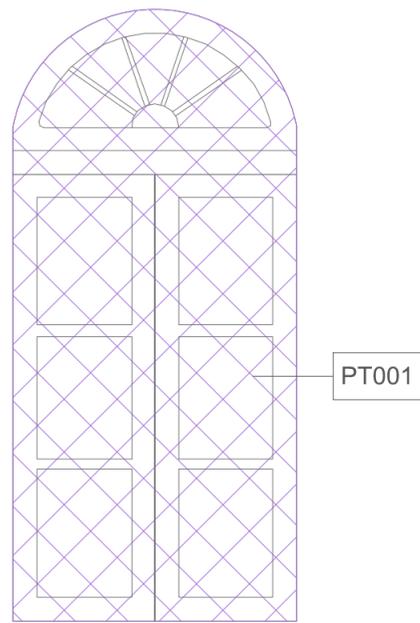

4 J1.2 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

LEGENDA


	PT001 - ENTAIPAMENTO
	PT026 - SUJIDADE
	PT034 - PEÇA SOLTA
	PT051 - DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA
	PT052 - DETERIORAÇÃO DE ESQUADRIAS
	PT061 - VIDRO PINTADO

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA FRONTAL



PRIMEIRO PAVIMENTO

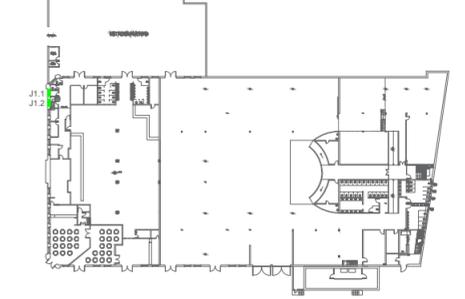


NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;
- 3 - NÃO FOI POSSÍVEL TER ACESSO A PARTE INTERNA DA ESQUADRIA J1.1 PARA REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DE DANOS DA MESMA.


	Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
--	--	--

REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA Nº2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI


DESENHO: MAPEAMENTO DE DANOS - J1.1 e J1.2 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS			PRANCHA: 02 26
DIRETORA DE OPERAÇÕES: LEILA FIGUEIREDO	ARQUITETO: PRISCILA SANTOS	DATA: OUT/2023	DATA: INDICADA

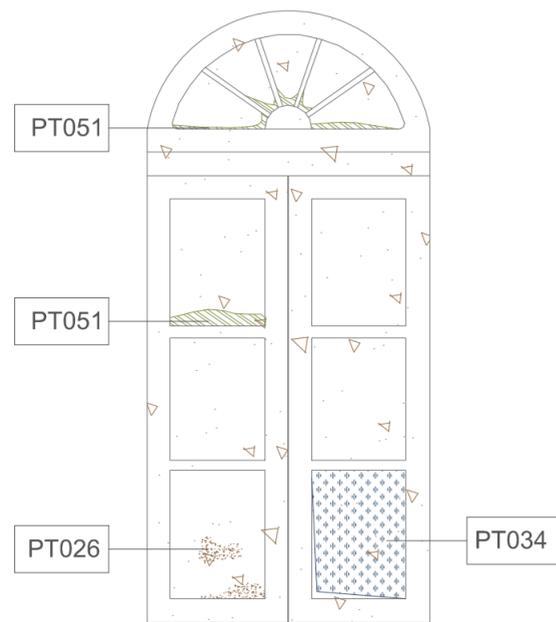


1 J1.3 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

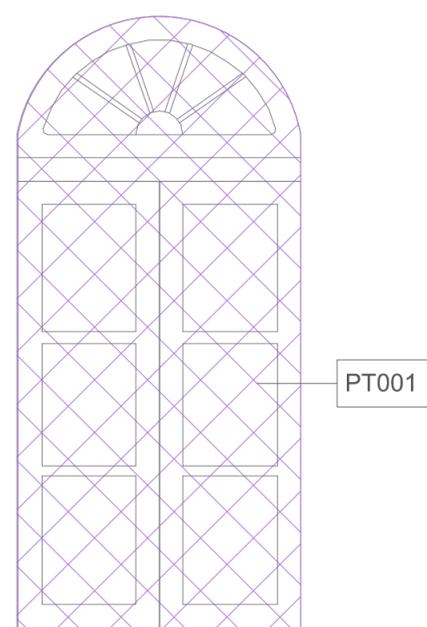

2 J1.3 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

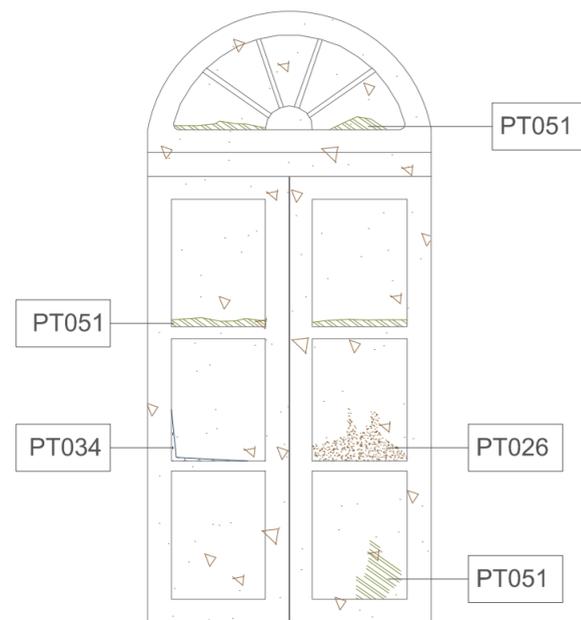

3 J1.4 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

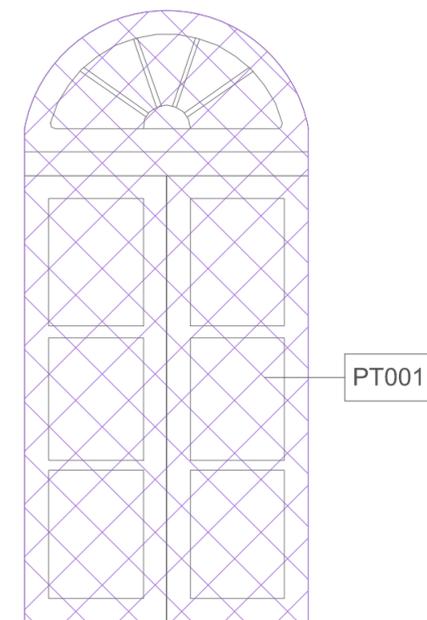


4 J1.4 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

LEGENDA


	PT001 - ENTAIPAMENTO
	PT026 - SUJIDADE
	PT034 - PEÇA SOLTA
	PT051 - DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA FRONTAL

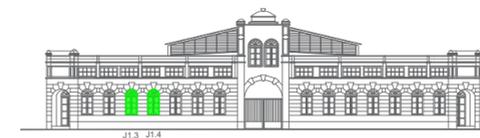

PRIMEIRO PAVIMENTO

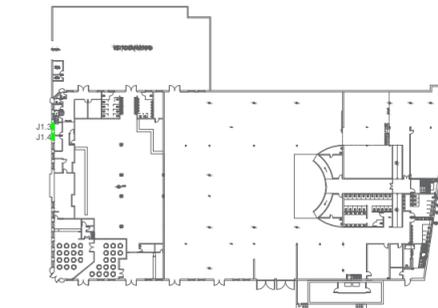

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;




Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA


PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA Nº2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI


DESENHO: MAPEAMENTO DE DANOS - J1.3 e J1.4 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS		PRANCHA: 03 26	
DIRETORA DE OPERAÇÕES: LEILA FIGUEIREDO	ARQUITETO: PRISCILA SANTOS	DATA: OUT/2023	DATA: INDICADA

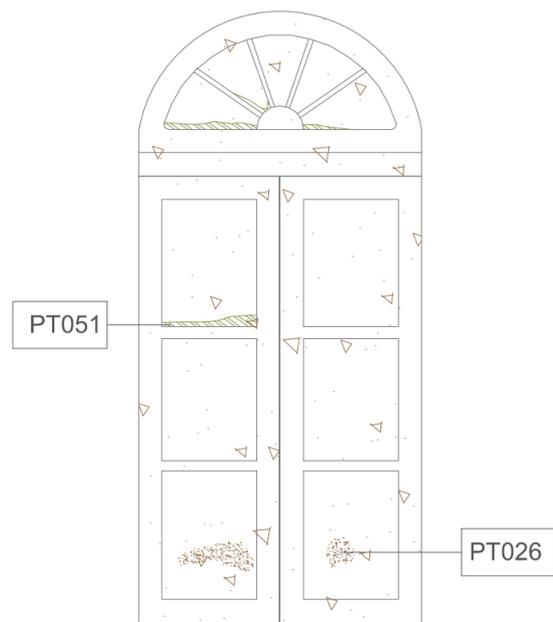


1 J1.5 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

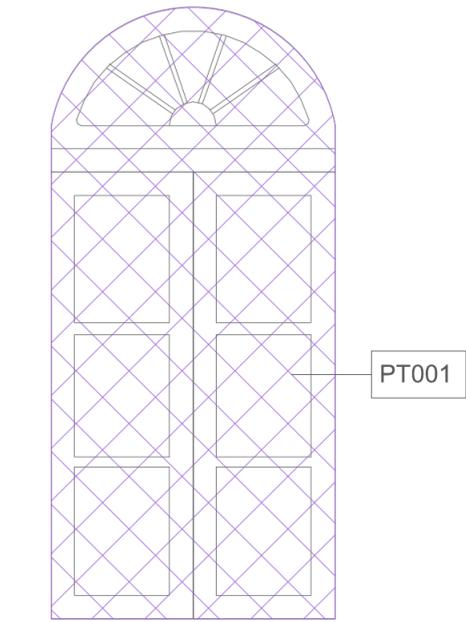

2 J1.5 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

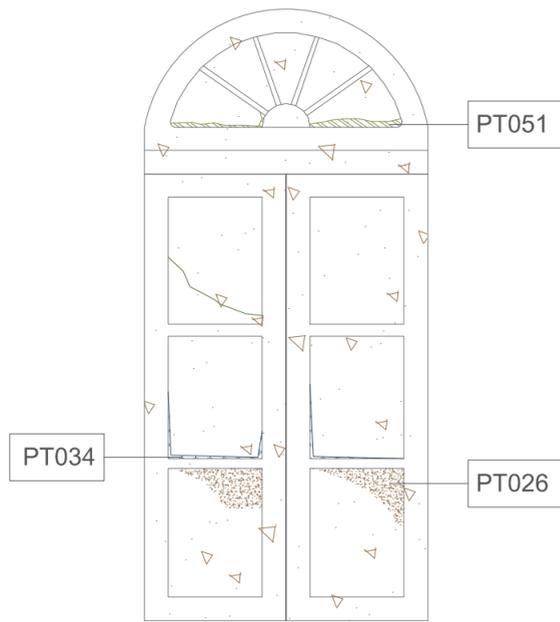

3 J1.6 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

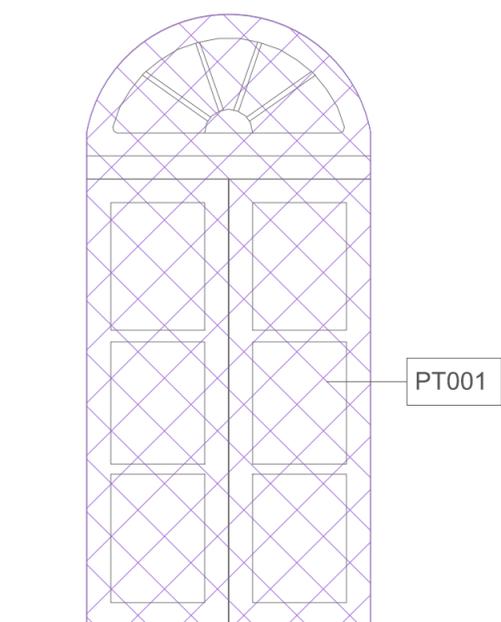


4 J1.6 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

LEGENDA


	PT001 - ENTAIPAMENTO
	PT026 - SUJIDADE
	PT034 - PEÇA SOLTA
	PT051 - DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA FRONTAL

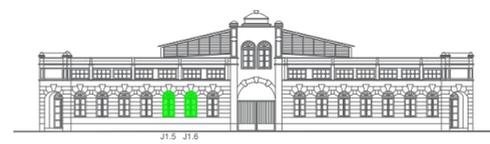

PRIMEIRO PAVIMENTO

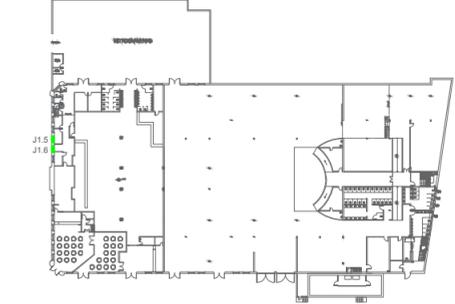

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS.



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA Nº2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI

DESENHO: MAPEAMENTO DE DANOS - J1.5 e J1.6 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS


PRANCHA: 04 | 26

DIRETORA DE OPERAÇÕES:
LEILA FIGUEIREDO


ARQUITETO:
PRISCILA SANTOS

DATA:
OUT/2023


DATA:
INDICADA

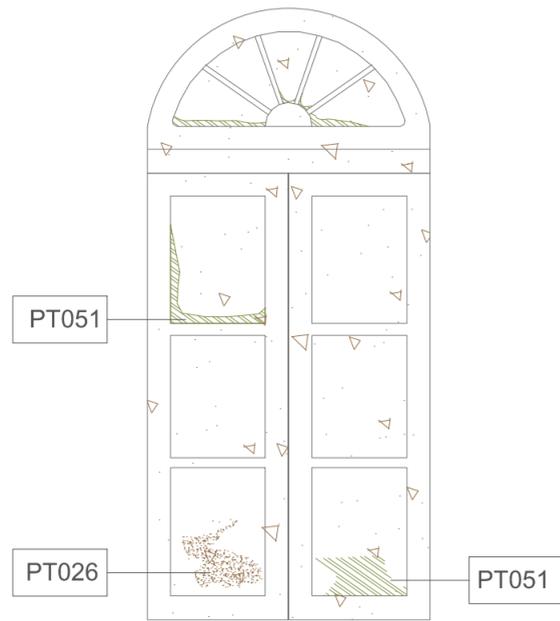


1 J1.7 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

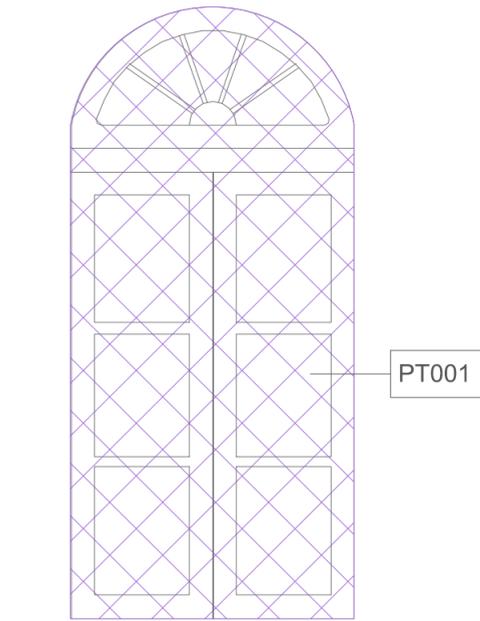

2 J1.7 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

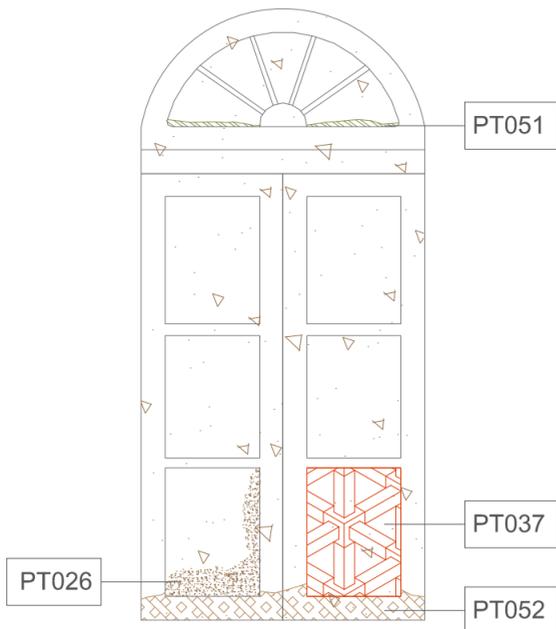

3 J1.8 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

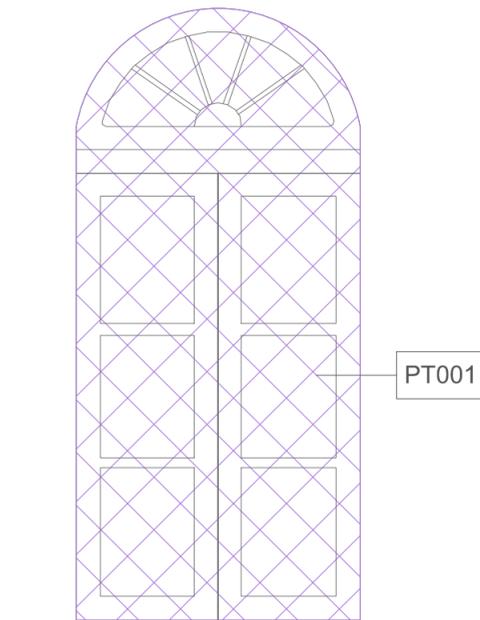


4 J1.8 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

LEGENDA


	PT001 - ENTAIPAMENTO
	PT026 - SUJIDADE
	PT037 - PERDA DE MATERIAL E LACUNA
	PT051 - DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA
	PT052 - DETERIORAÇÃO DE ESQUADRIAS

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA FRONTAL

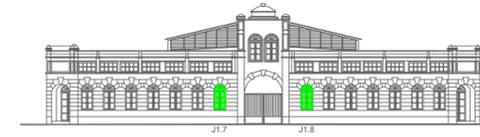

PRIMEIRO PAVIMENTO

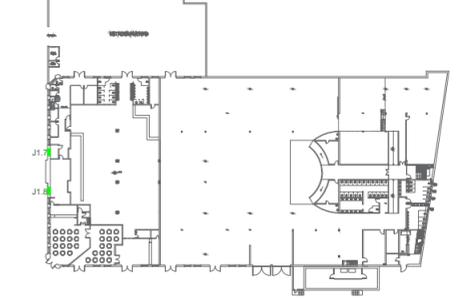

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA Nº2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI

DESENHO:
MAPEAMENTO DE DANOS - J1.7 e J1.8 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS

PRANCHA:


DIRETORA DE OPERAÇÕES:
LEILA FIGUEIREDO

ARQUITETO:
PRISCILA SANTOS


DATA:
OUT/2023

DATA:
INDICADA


05 | 26

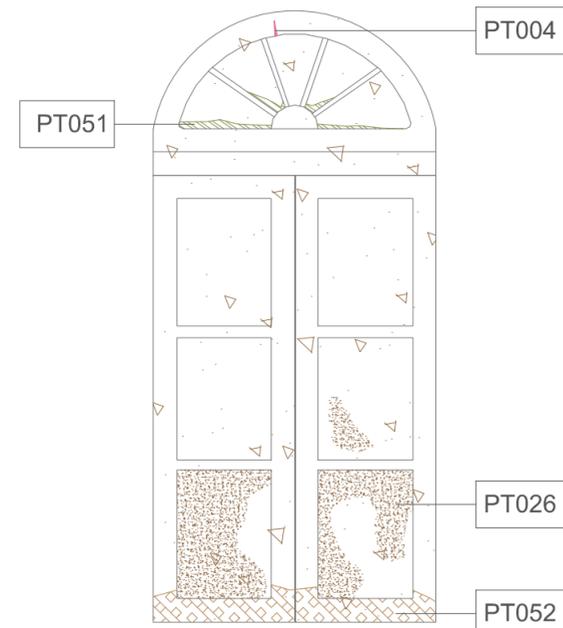


1 J1.9 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

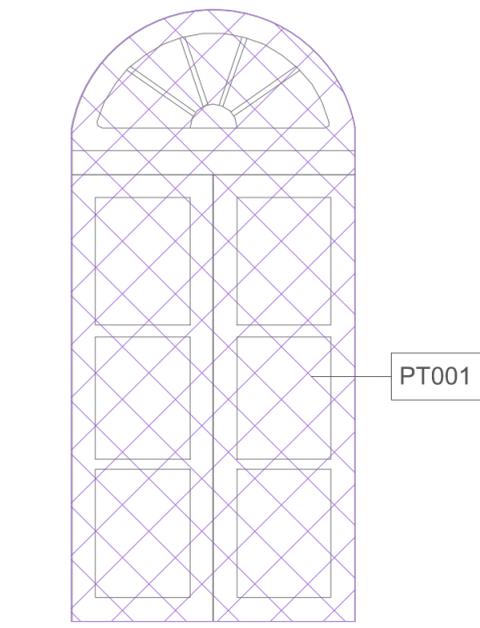

2 J1.9 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

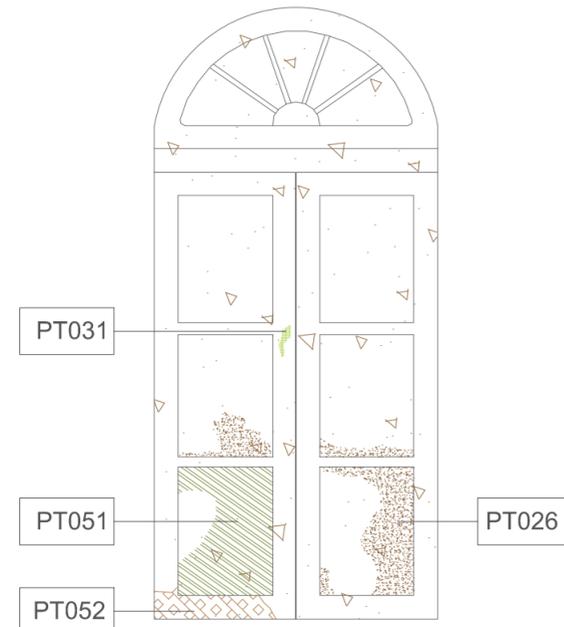

3 J1.10 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

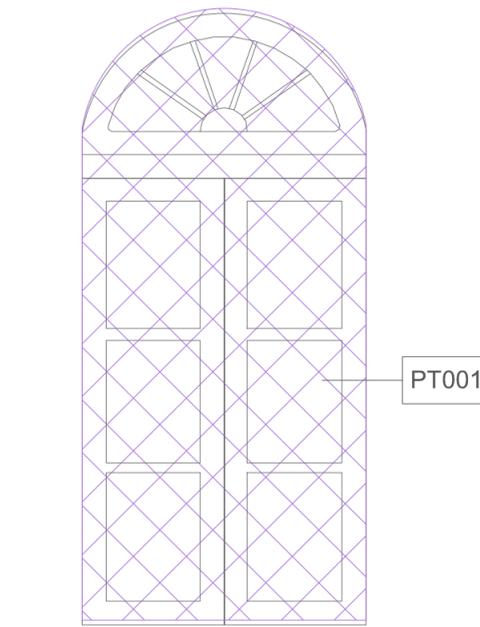


4 J1.10 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

LEGENDA


	PT001 - ENTAIPAMENTO
	PT004 - FISSURA SUPERFICIAL
	PT026 - SUJIDADE
	PT031 - ATAQUE DE ANIMAIS
	PT051 - DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA
	PT052 - DETERIORAÇÃO DE ESQUADRIAS

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA FRONTAL

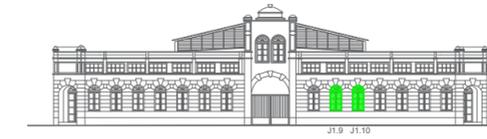

PRIMEIRO PAVIMENTO

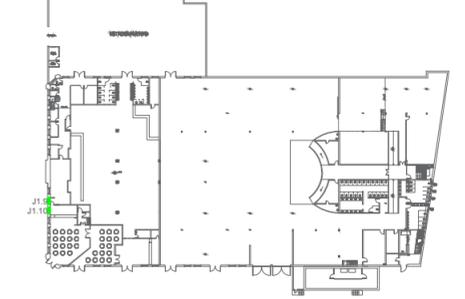

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS.


NITERÓI Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA
 SEMPRE À FRENTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA Nº2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI


DESENHO: MAPEAMENTO DE DANOS - J1.9 e J1.10 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS		PRANCHA: 06 26	
DIRETORA DE OPERAÇÕES: LEILA FIGUEIREDO	ARQUITETO: PRISCILA SANTOS	DATA: OUT/2023	DATA: INDICADA




1 J1.11 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

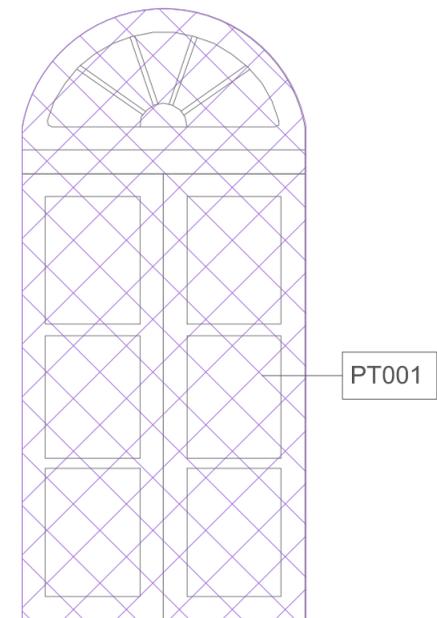

2 J1.11 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

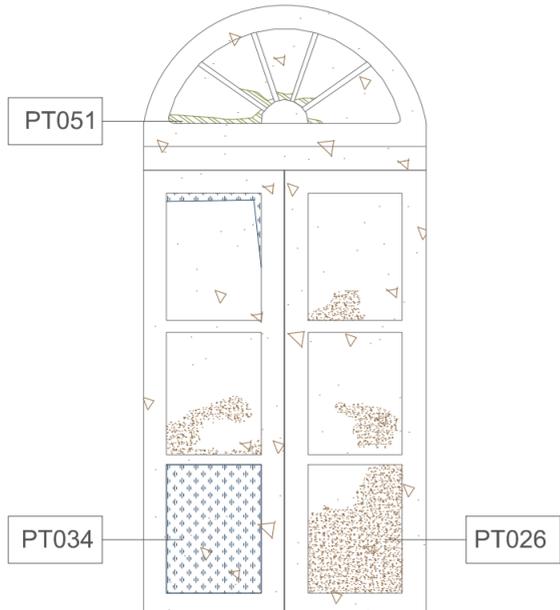

3 J1.12 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

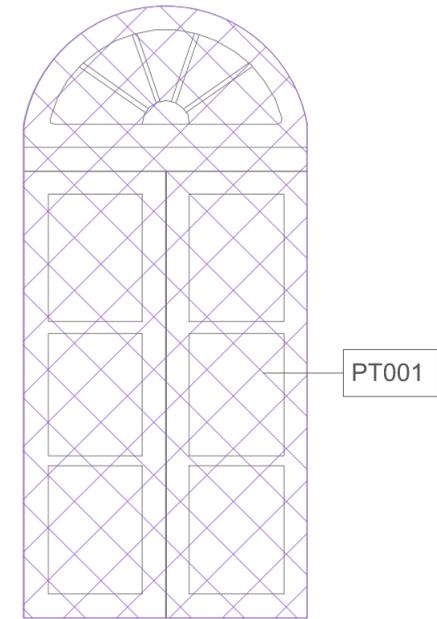


4 J1.12 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25


LEGENDA	
	PT001 - ENTAIPAMENTO
	PT004 - FISSURA SUPERFICIAL
	PT026 - SUJIDADE
	PT034 - PEÇA SOLTA
	PT051 - DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA FRONTAL

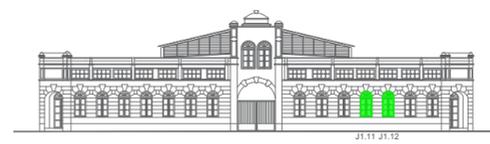


PRIMEIRO PAVIMENTO

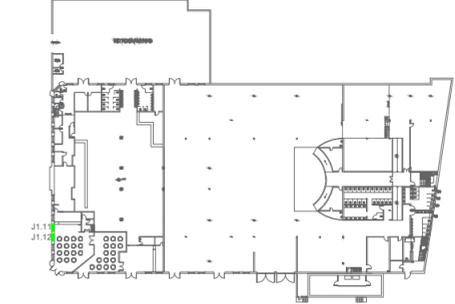


NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS.


		Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI	
REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA Nº2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI					
DESENHO: MAPEAMENTO DE DANOS - J1.11 e J1.12 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS				PRANCHA: 07 26	
DIRETORA DE OPERAÇÕES: LEILA FIGUEIREDO		ARQUITETO: PRISCILA SANTOS		DATA: OUT/2023	DATA: INDICADA

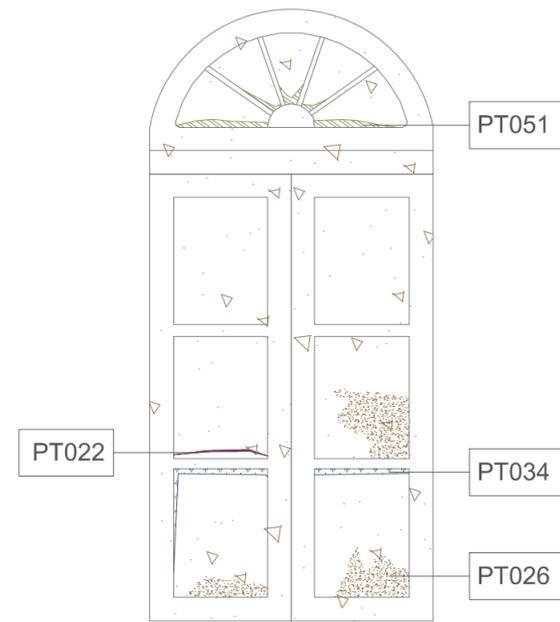


1 J1.13 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

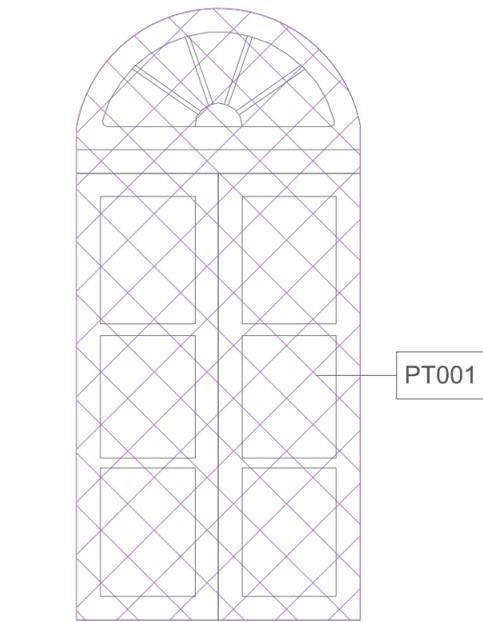

2 J1.13 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

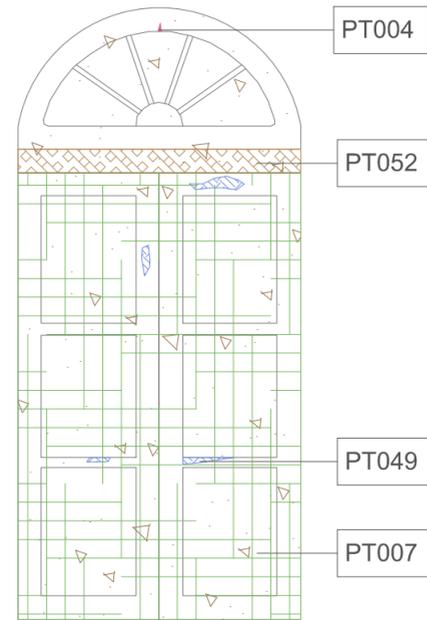

3 J1.14 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

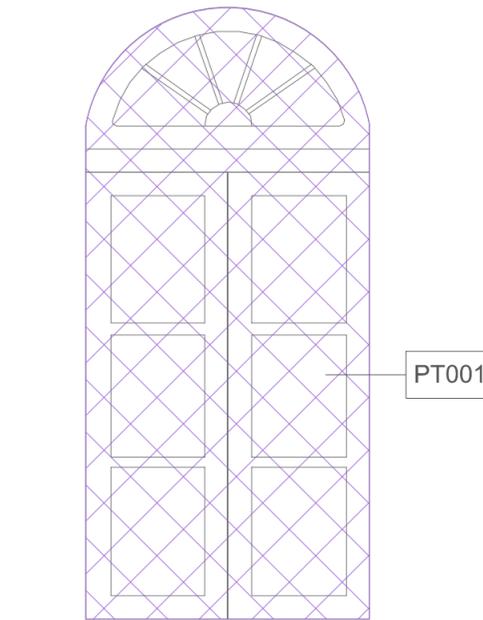

4 J1.14 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

LEGENDA


	PT001 - ENTAIPAMENTO
	PT004 - FISSURA SUPERFICIAL
	PT007 - INTERVENÇÃO DESCARACTERIZADORA
	PT022 - PEÇA TRINCADA / FISSURADA
	PT026 - SUJIDADE
	PT034 - PEÇA SOLTA
	PT049 - DESCASCAMENTO DE TINTA
	PT051 - DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA
	PT052 - DETERIORAÇÃO DE ESQUADRIA

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA FRONTAL



PRIMEIRO PAVIMENTO

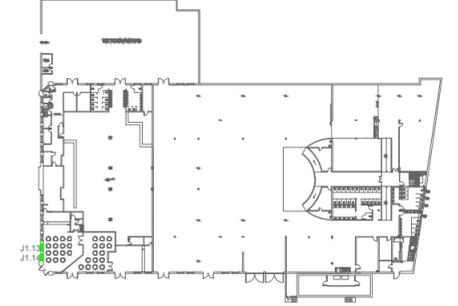

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS.



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA Nº2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI

DESENHO:
MAPEAMENTO DE DANOS - J1.13 e J1.14 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS

PRANCHA:


DIRETORA DE OPERAÇÕES:
LEILA FIGUEIREDO

ARQUITETO:
PRISCILA SANTOS

DATA:
OUT/2023


DATA:
INDICADA

08 | 26

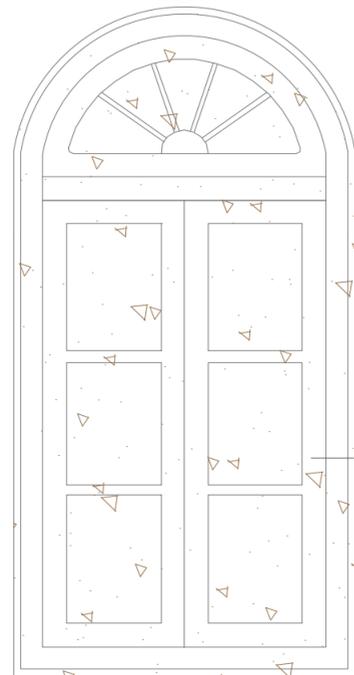


PT026

1 J1.15 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

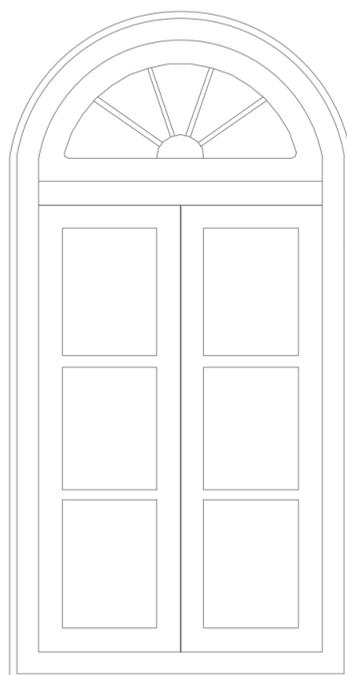


2 J1.15 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

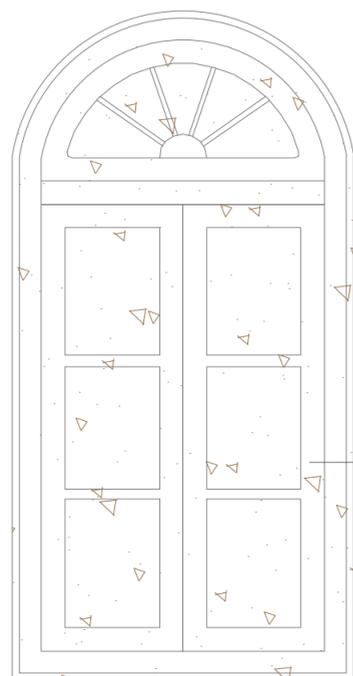

PT026

3 J1.16 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

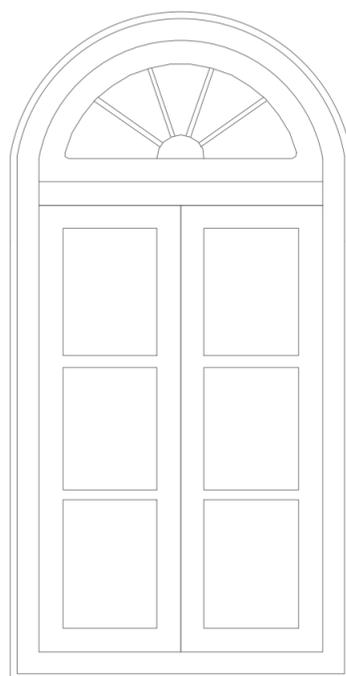

4 J1.16 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

LEGENDA


PT026 - SUJIDADE

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA FRONTAL



PRIMEIRO PAVIMENTO

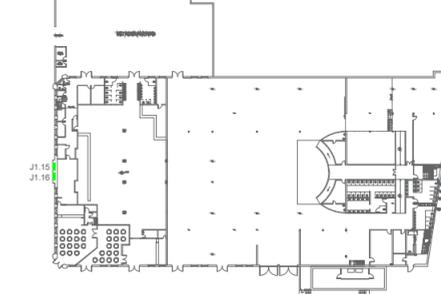

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;
- 3 - NÃO FOI POSSÍVEL TER ACESSO A PARTE INTERNA DAS ESQUADRIAS J1.15 e J1.16 PARA REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DE DANOS DAS MESMAS.



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA Nº2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI

DESENHO:
MAPEAMENTO DE DANOS - J1.15 e J1.16 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS

PRANCHA:

09 | 26

DIRETORA DE OPERAÇÕES:
LEILA FIGUEIREDO

ARQUITETO:
PRISCILA SANTOS

DATA:
OUT/2023


DATA:
INDICADA

LEGENDA


	PT001 - ENTAIPAMENTO
	PT006 - ELEMENTOS ESPÚRIOS
	PT026 - SUJIDADE
	PT030 - VEGETAÇÃO
	PT037 - PERDA DE MATERIAL OU LACUNA

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA FRONTAL

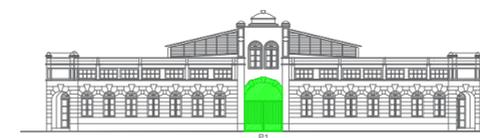


PRIMEIRO PAVIMENTO

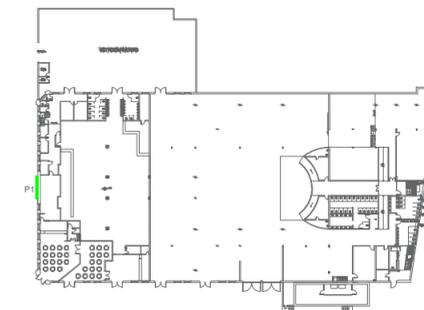


NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS.

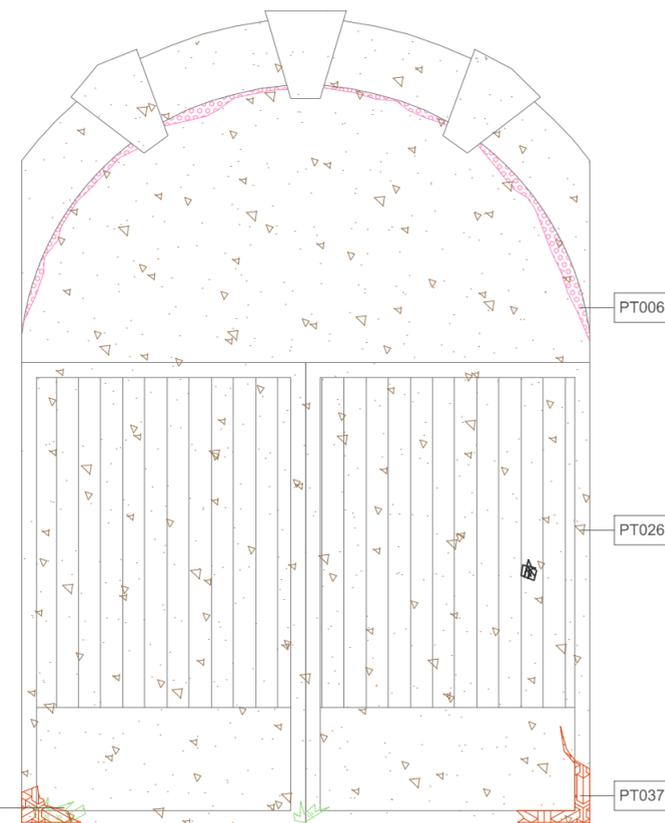

1 P1 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

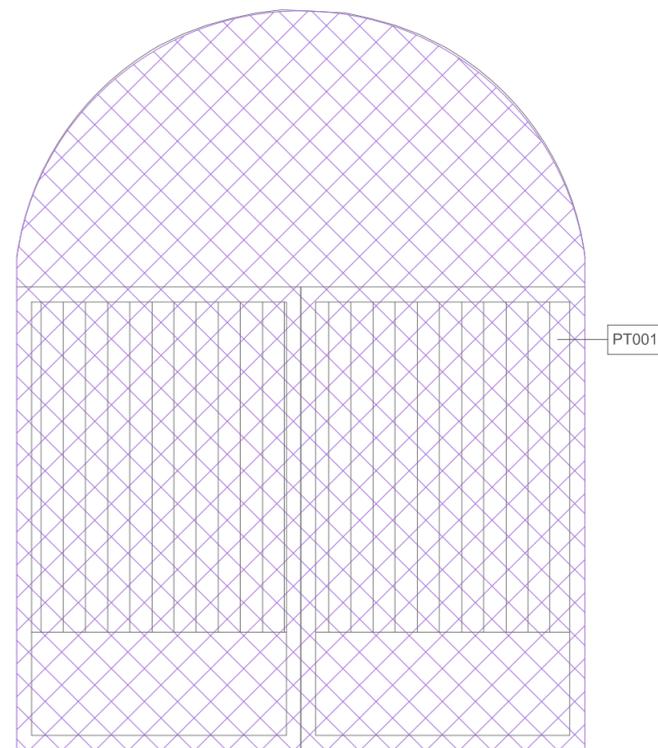

2 P1 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA Nº2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI

DESENHO:
MAPEAMENTO DE DANOS - P1 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS

PRANCHA:

DIRETORA DE OPERAÇÕES:
LEILA FIGUEIREDO

ARQUITETO:
PRISCILA SANTOS

DATA:
OUT/2023

DATA:
INDICADA

10 | 26

LEGENDA


	PT014 - PICHÃO
	PT026 - SUJIDADE

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA FRONTAL



PRIMEIRO PAVIMENTO

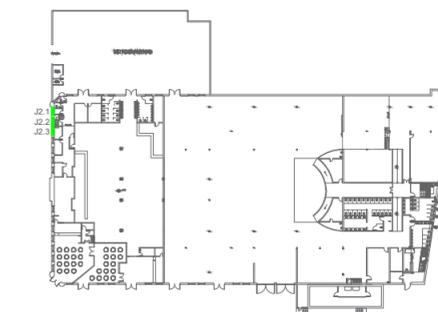

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;
- 3 - NÃO FOI POSSÍVEL TER ACESSO A PARTE INTERNA DAS ESQUADRIAS J2.1, J2.2 e J2.3 PARA REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DE DANOS DAS MESMAS.



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA Nº2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI

DESENHO:
MAPEAMENTO DE DANOS - J2.1, J2.2 e J2.3 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS

PRANCHA:

DIRETORA DE OPERAÇÕES:
LEILA FIGUEIREDO


ARQUITETO:
PRISCILA SANTOS

DATA:
OUT/2023

DATA:
INDICADA


11 | 26

PT014

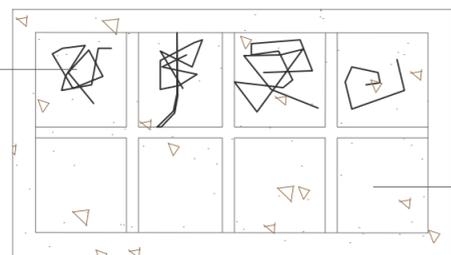

PT026

1 J2.1 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

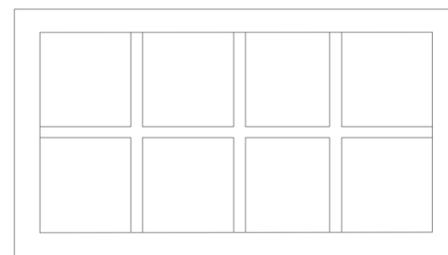


2 J2.1 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

PT014




PT026

3 J2.2 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

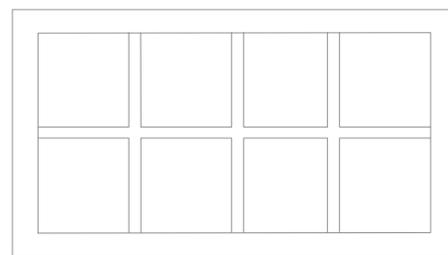


4 J2.2 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

PT014

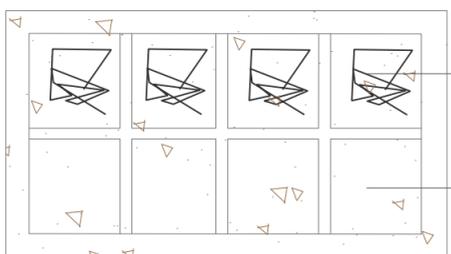


PT026


5 J2.3 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

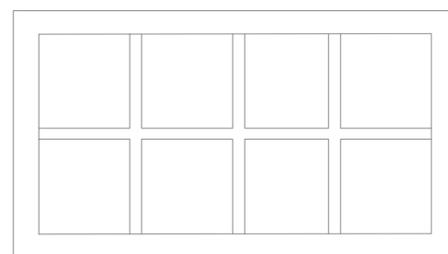


6 J2.3 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

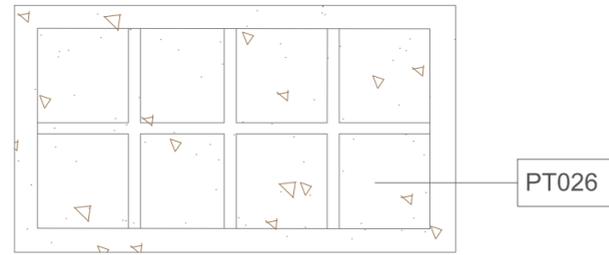


1 J2.4 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

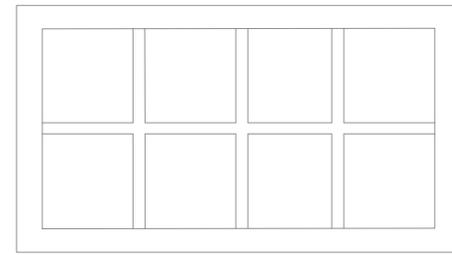


2 J2.4 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

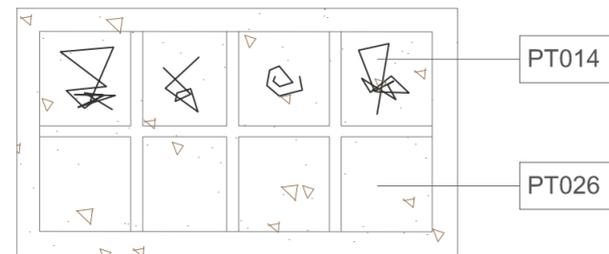


3 J2.5 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

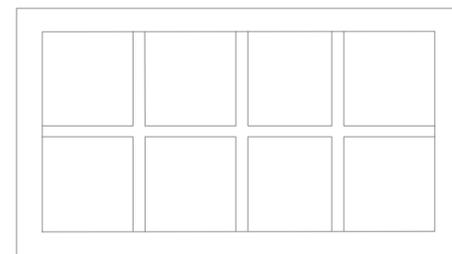

4 J2.5 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

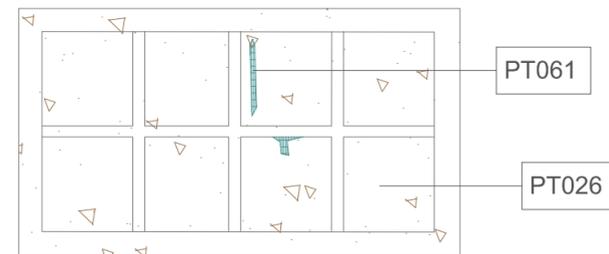

5 J2.6 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

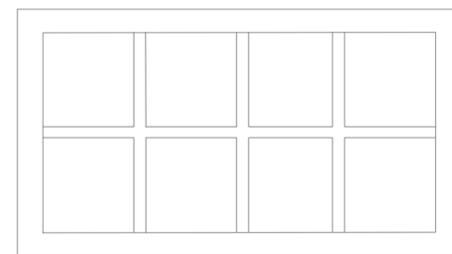

6 J2.6 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

LEGENDA


	PT014 - PICAÇÃO
	PT026 - SUJIDADE
	PT061 - VIDRO PINTADO

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA FRONTAL



PRIMEIRO PAVIMENTO

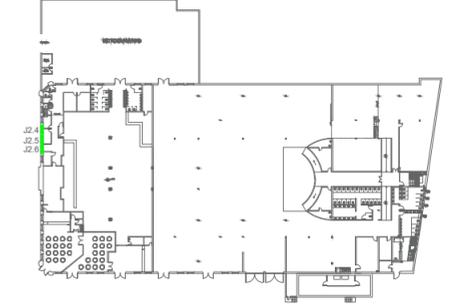

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;
- 3 - NÃO FOI POSSÍVEL TER ACESSO A PARTE INTERNA DAS ESQUADRIAS J2.4, J2.5 e J2.6 PARA REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DE DANOS DAS MESMAS.



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA Nº2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI

DESENHO:
MAPEAMENTO DE DANOS - J2.4, J2.5 e J2.6- VISTAS EXTERNAS E INTERNAS

PRANCHA:


DIRETORA DE OPERAÇÕES:
LEILA FIGUEIREDO

ARQUITETO:
PRISCILA SANTOS


DATA:
OUT/2023

DATA:
INDICADA


12 | 26

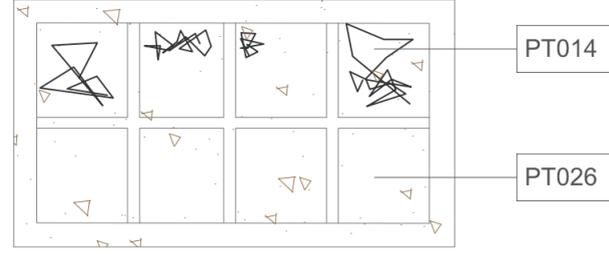


1 J2.7 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

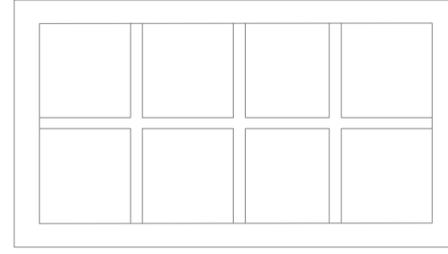


2 J2.7 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

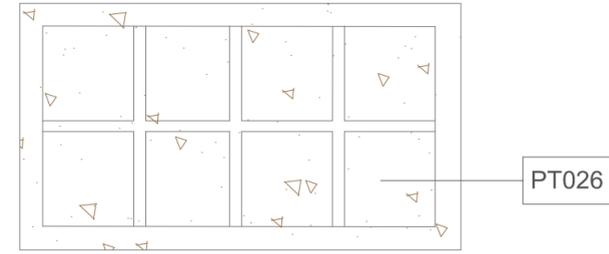


3 J2.8 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

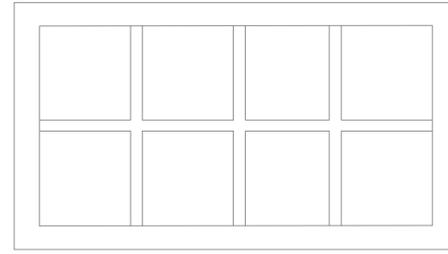

4 J2.8 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

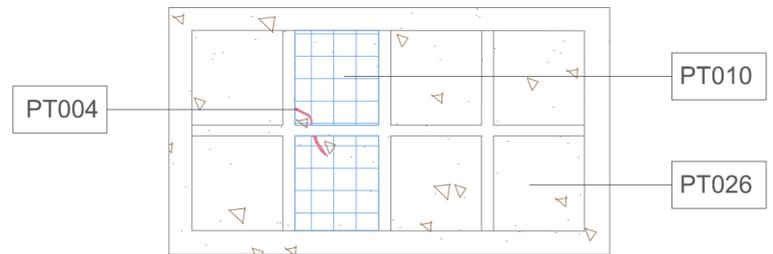

5 J2.9 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

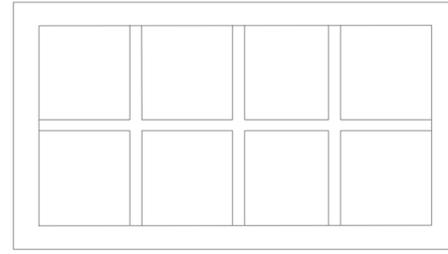

6 J2.9 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

LEGENDA


	PT004 - FISSURA SUPERFICIAL
	PT010 - PEÇA SUBSTITUÍDA
	PT014 - PICHÃO
	PT026 - SUJIDADE

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA FRONTAL



PRIMEIRO PAVIMENTO

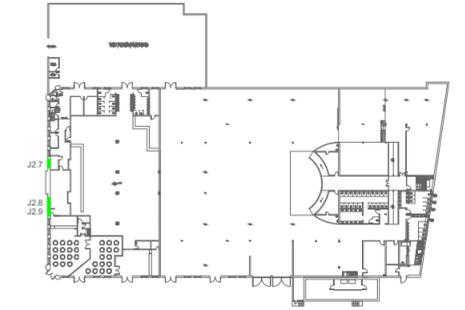

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;
- 3 - NÃO FOI POSSÍVEL TER ACESSO A PARTE INTERNA DAS ESQUADRIAS J2.7, J2.8 e J2.9 PARA REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DE DANOS DAS MESMAS.



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA Nº2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI

DESENHO:
MAPEAMENTO DE DANOS - J2.7, J2.8 e J2.9 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS

PRANCHA:


DIRETORA DE OPERAÇÕES:
LEILA FIGUEIREDO

ARQUITETO:
PRISCILA SANTOS


DATA:
OUT/2023

DATA:
INDICADA

13 | 26

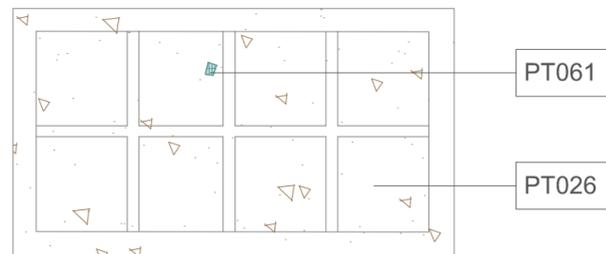


1 J2.10 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

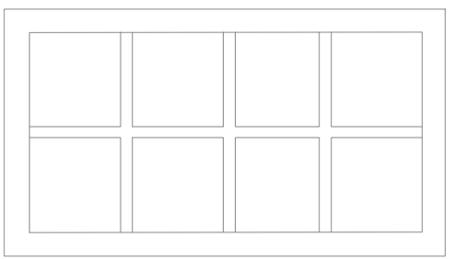


2 J2.10 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25




3 J2.11 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

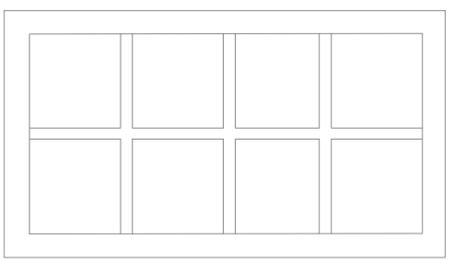

4 J2.11 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

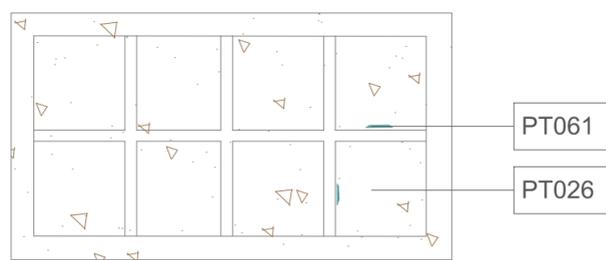

5 J2.12 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

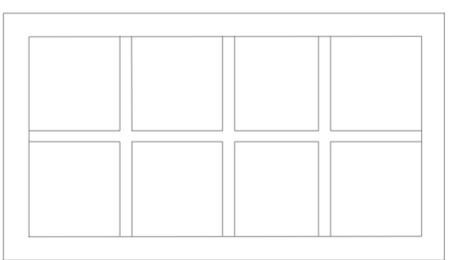


6 J2.12 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

LEGENDA

	PT026 - SUJIDADE
	PT061 - VIDRO PINTADO

DOCAS CANTAREIRA

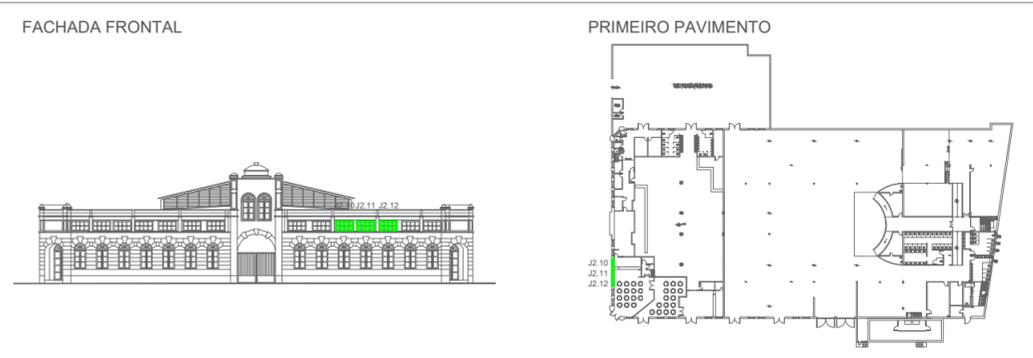

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;
- 3 - NÃO FOI POSSIVEL TER ACESSO A PARTE INTERNA DAS ESQUADRIAS J2.10, J2.11 e J2.12 PARA REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DE DANOS DAS MESMAS.

	Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
--	--	--


REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA Nº2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI

DESENHO: MAPEAMENTO DE DANOS - J2.10, J2.11 e J2.12 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS PRANCHA: 14 | 26



DIRETORA DE OPERAÇÕES: LEILA FIGUEIREDO	ARQUITETO: PRISCILA SANTOS	DATA: OUT/2023	DATA: INDICADA
--	-------------------------------	-------------------	-------------------

DOCAS CANTAREIRA


FACHADA FRONTAL

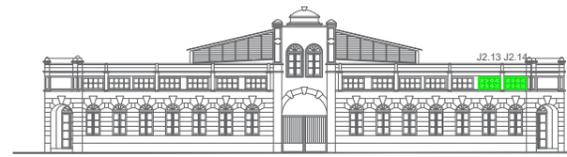


PRIMEIRO PAVIMENTO

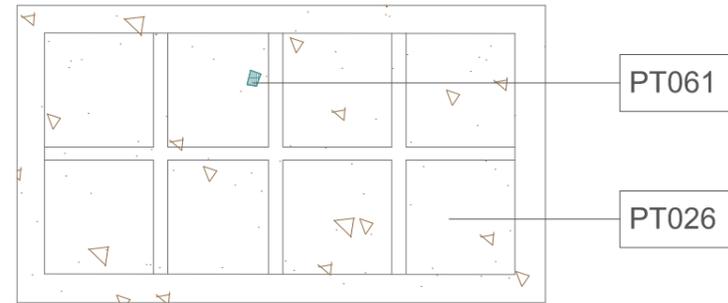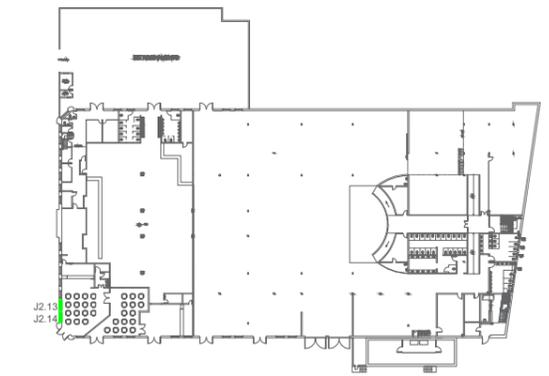


1 J2.13 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

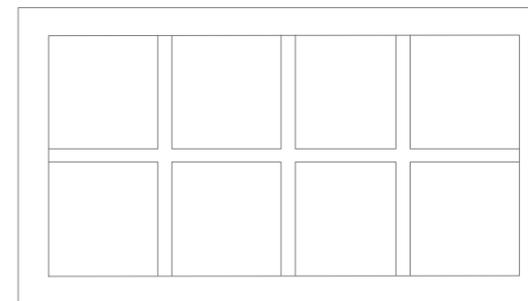

2 J2.13 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

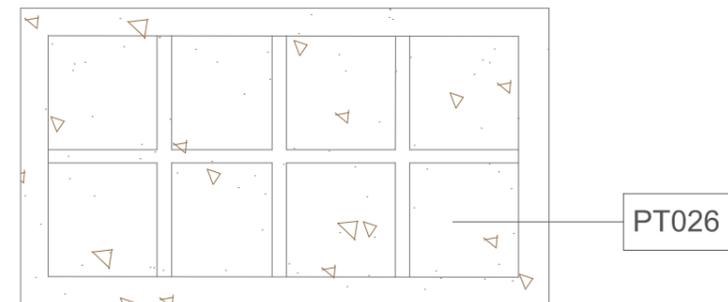

3 J2.14 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

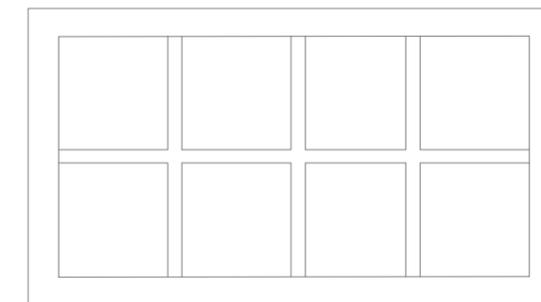

4 J2.14 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;
- 3 - NÃO FOI POSSÍVEL TER ACESSO A PARTE INTERNA DAS ESQUADRIAS J2.13 e J2.14 PARA REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DE DANOS DAS MESMAS.

LEGENDA

	PT014 - PICHÃO
	PT026 - SUJIDADE
	PT061 - VIDRO PINTADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA N°2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI

DESENHO:
MAPEAMENTO DE DANOS - J2.13 e J2.14 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS

PRANCHA:


DIRETORA DE OPERAÇÕES:
LEILA FIGUEIREDO

ARQUITETO:
PRISCILA SANTOS


DATA:
OUT/2023

DATA:
INDICADA


15 | 26

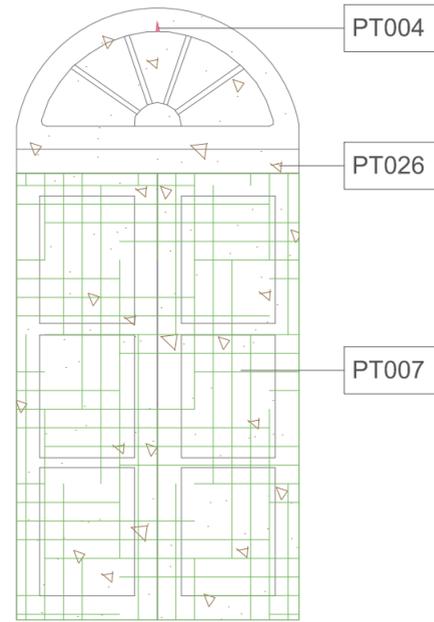


1 J1.17 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

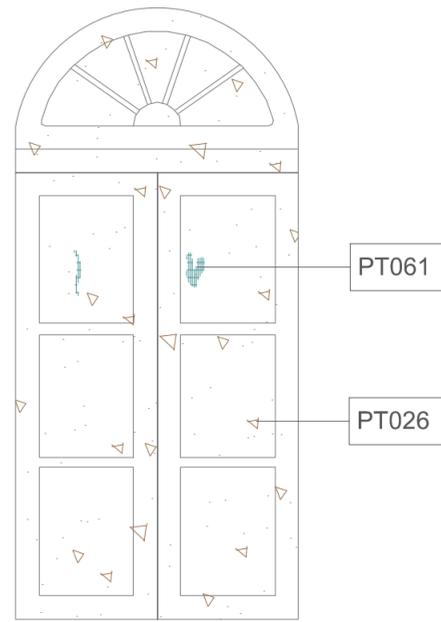

2 J1.17 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

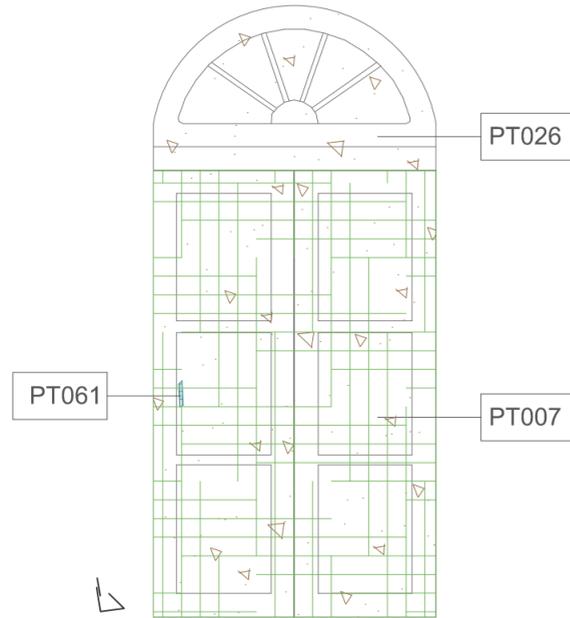

3 J1.18 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

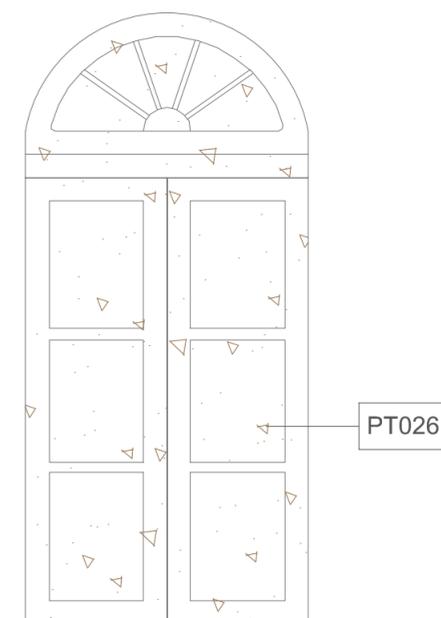

4 J1.18 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25


LEGENDA

	PT004 - FISSURA SUPERFICIAL
	PT007 - INTERVENÇÃO DESCARACTERIZADORA
	PT026 - SUJIDADE
	PT061 - VIDRO PINTADO

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA LATERAL DIREITA

PRIMEIRO PAVIMENTO

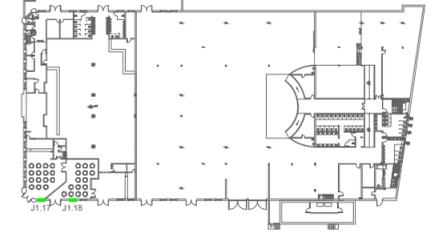

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;




Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA


PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA Nº2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI


DESENHO: MAPEAMENTO DE DANOS - J1.17 e J1.18 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS		PRANCHA: 16 26	
DIRETORA DE OPERAÇÕES: LEILA FIGUEIREDO	ARQUITETO: PRISCILA SANTOS	DATA: OUT/2023	DATA: INDICADA

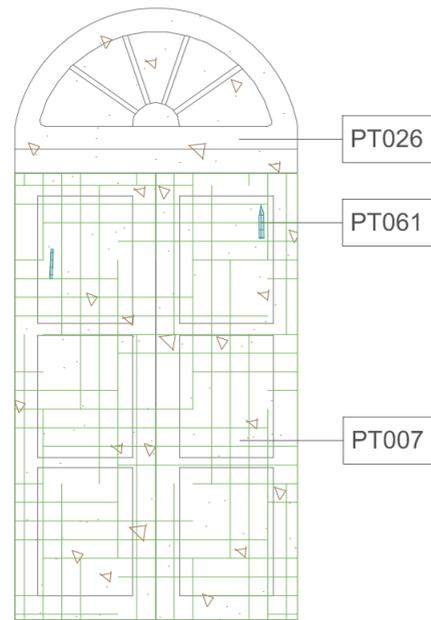


1 J1.19 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

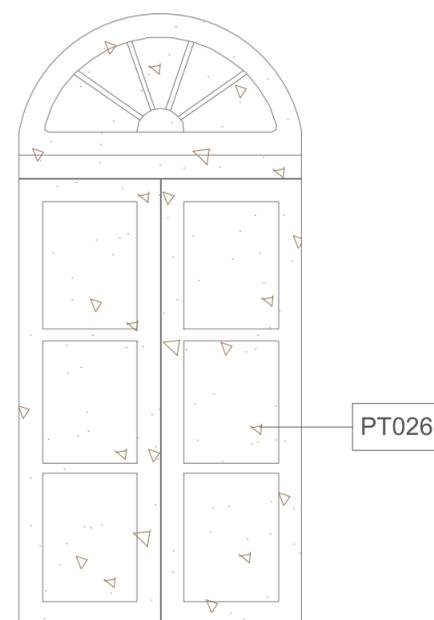

2 J1.19 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

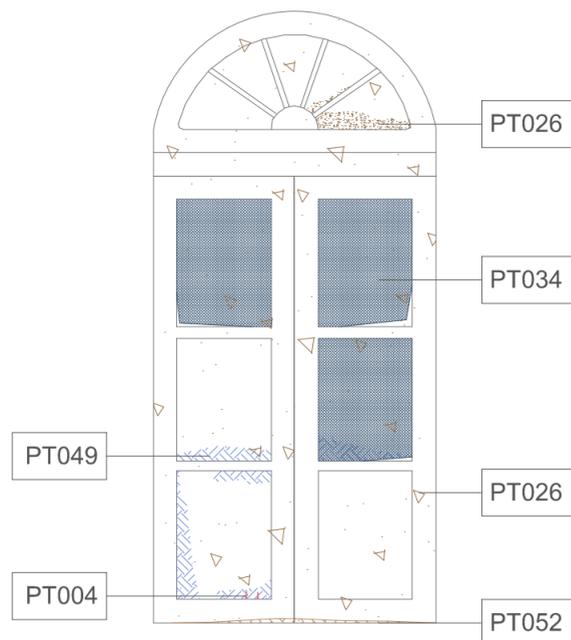

3 J1.20 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

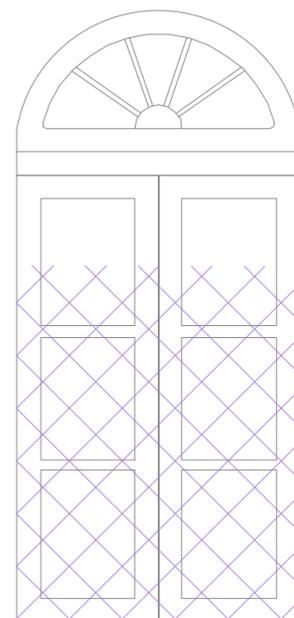

4 J1.20 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25


LEGENDA

	PT001 - ENTAIPAMENTO
	PT004 - FISSURA SUPERFICIAL
	PT007 - INTERVENÇÃO DESCARACTERIZADORA
	PT026 - SUJIDADE
	PT034 - PEÇA SOLTA
	PT049 - DESCASCAMENTO DE TINTA
	PT052 - DETERIORAÇÃO DE ESQUADRIA
	PT061 - VIDRO PINTADO

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA LATERAL DIREITA

PRIMEIRO PAVIMENTO

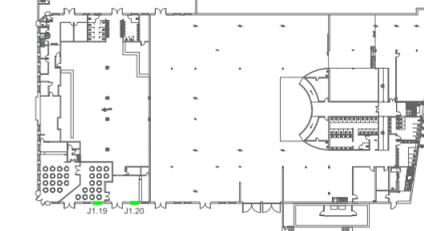

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;
- 3 - TODOS OS VIDROS DA ESQUADRIA J1.20 FORAM SUBSTITUÍDO POR CHAPAS DE MADEIRA.



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA Nº2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI

DESENHO:
MAPEAMENTO DE DANOS - J1.19 e J1.20 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS

PRANCHA:


DIRETORA DE OPERAÇÕES:
LEILA FIGUEIREDO

ARQUITETO:
PRISCILA SANTOS


DATA:
OUT/2023

DATA:
INDICADA


17 | 26

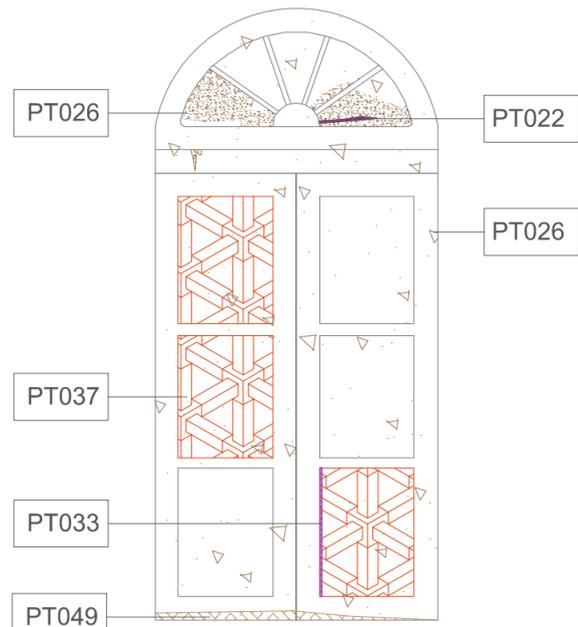


1 J1.21 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

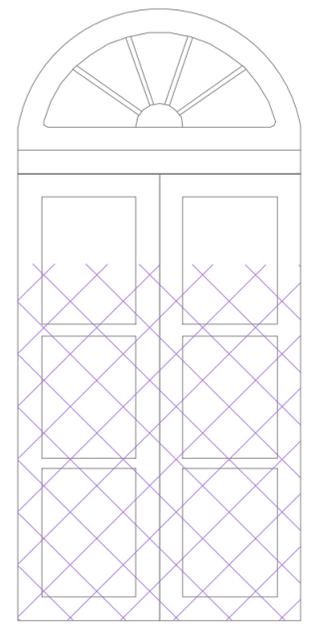

2 J1.21 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

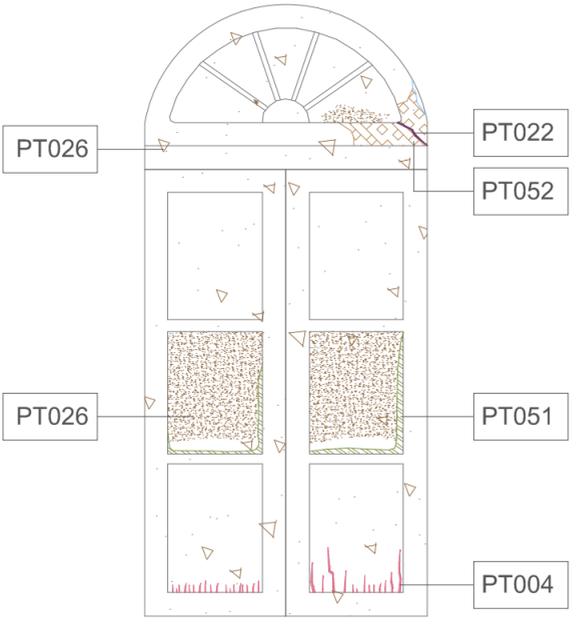

3 J1.22 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

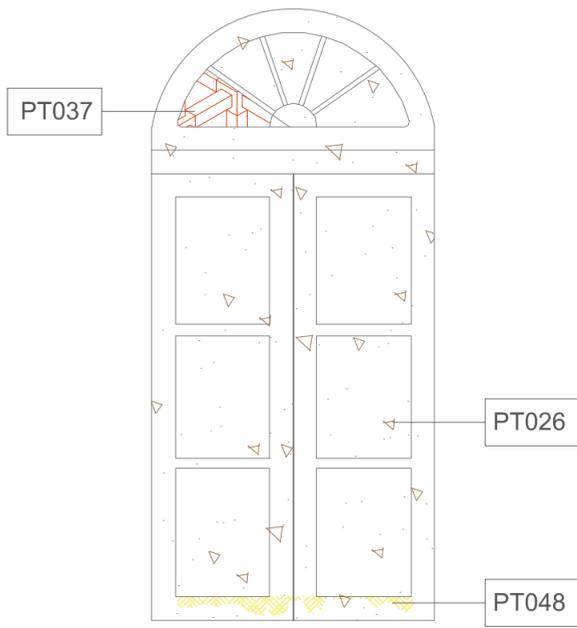

4 J1.22 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

LEGENDA	
	PT001 - ENTAIPAMENTO
	PT004 - FISSURA SUPERFICIAL
	PT022 - PEÇA TRINCADA / FISSURA
	PT026 - SUJIDADE
	PT033 - PEÇA AUSENTE
	PT037 - LACUNA OU PERDA DE MATERIAL
	PT049 - DESCASCAMENTO DE TINTA
	PT051 - DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA
	PT052 - DETERIORAÇÃO DE ESQUADRIAS

DOCAS CANTAREIRA


FACHADA LATERAL DIREITA

PRIMEIRO PAVIMENTO


NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;
- 3 - TODOS OS VIDROS DA ESQUADRIA J1.21 e J1.22 FORAM SUBSTITUÍDO POR CHAPAS DE MADEIRA.


	Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA Nº2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI		
DESENHO: MAPEAMENTO DE DANOS - J1.21 e J1.22 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS		PRANCHA:
DIRETORA DE OPERAÇÕES: LEILA FIGUEIREDO	ARQUITETO: PRISCILA SANTOS	DATA: OUT/2023
		DATA: INDICADA
		18 26

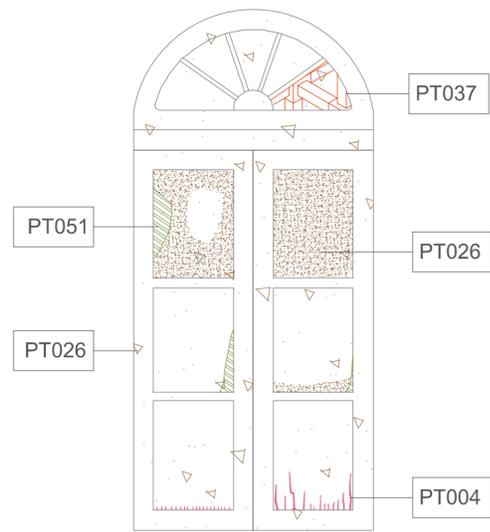


1 J1.23 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

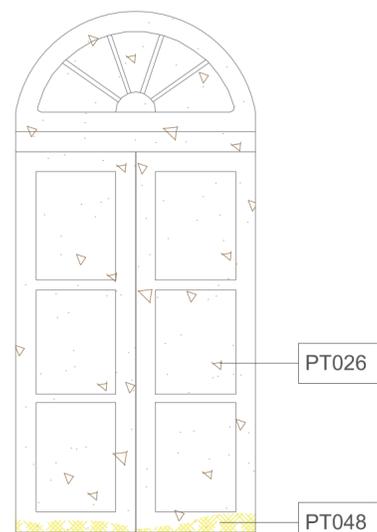


2 J1.23 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

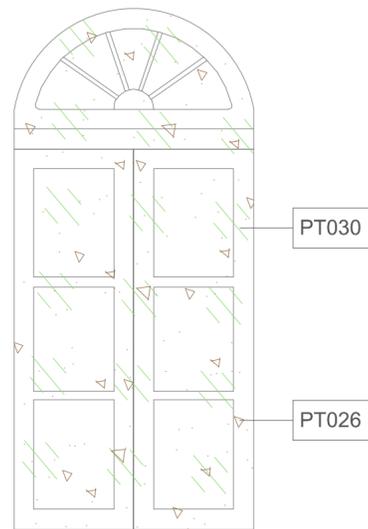


3 J1.24 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

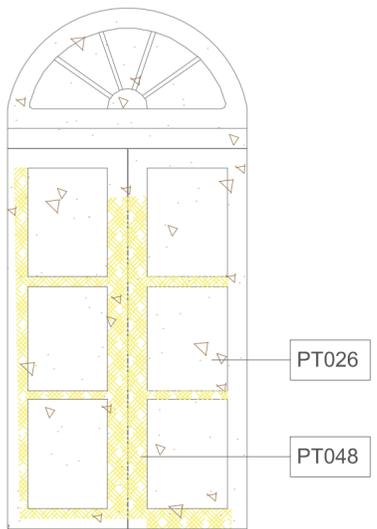

4 J1.24 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

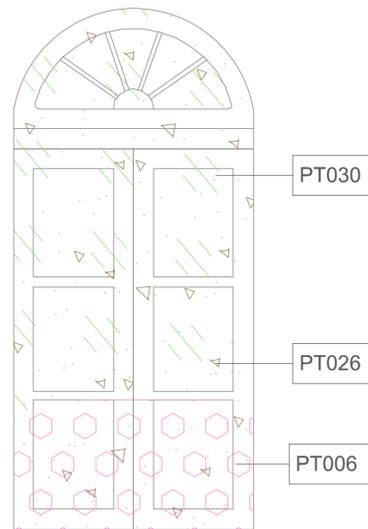

5 J1.25 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

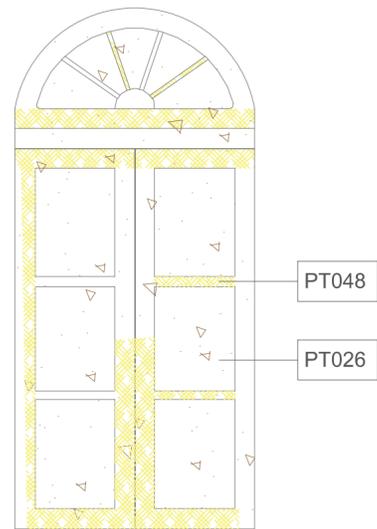

6 J1.25 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25


LEGENDA

	PT004 - FISSURA SUPERFICIAL
	PT006 - ELEMENTOS ESPÚRIOS
	PT026 - SUJIDADE
	PT030 - VEGETAÇÃO
	PT037 - LACUNA OU PERDA DE MATERIAL
	PT048 - DESGASTE DA CAMADA SUPERFICIAL
	PT051 - DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA LATERAL DIREITA

PRIMEIRO PAVIMENTO

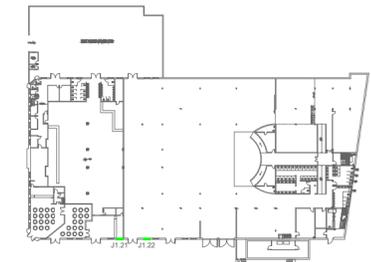

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;
- 3 - TODOS OS VIDROS DA ESQUADRIA J1.23, J1.24 e J1.25 FORAM SUBSTITUÍDO POR CHAPAS DE MADEIRA.



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA N°2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI

DESENHO:
MAPEAMENTO DE DANOS - J1.23, J1.24 e J1.25 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS

PRANCHA:


DIRETORA DE OPERAÇÕES:
LEILA FIGUEIREDO

ARQUITETO:
PRISCILA SANTOS


DATA:
OUT/2023

DATA:
INDICADA


19 | 26

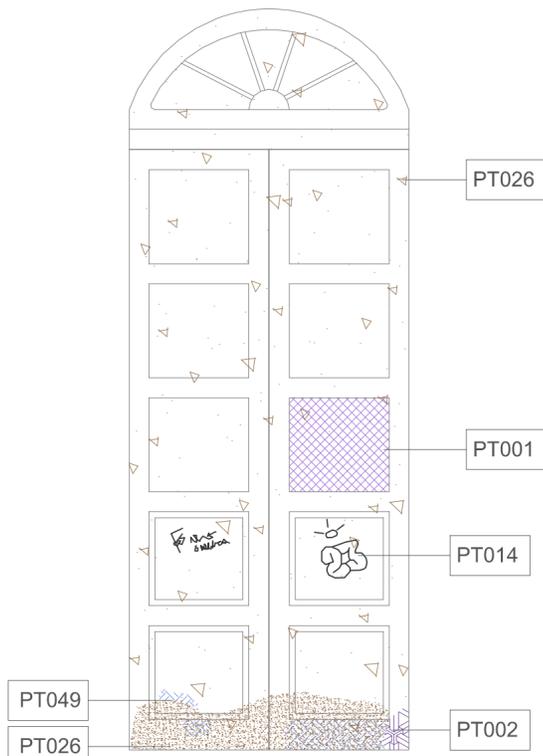


1 P2.2 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

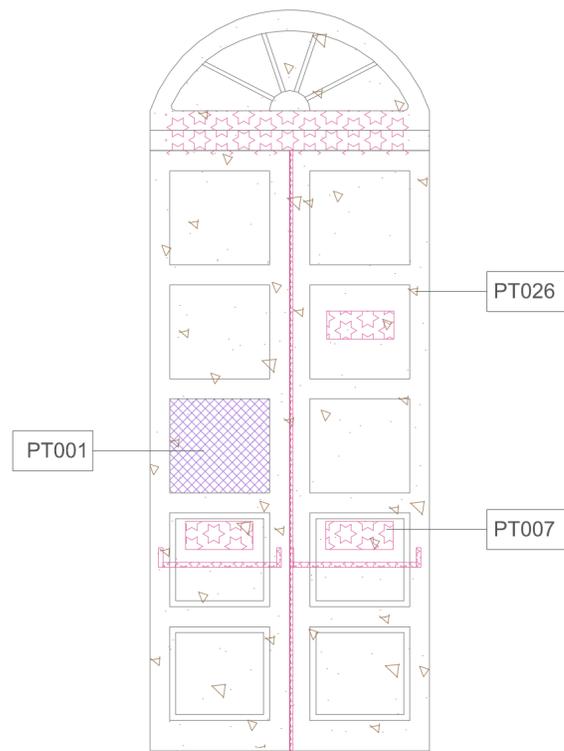

2 P2.2 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

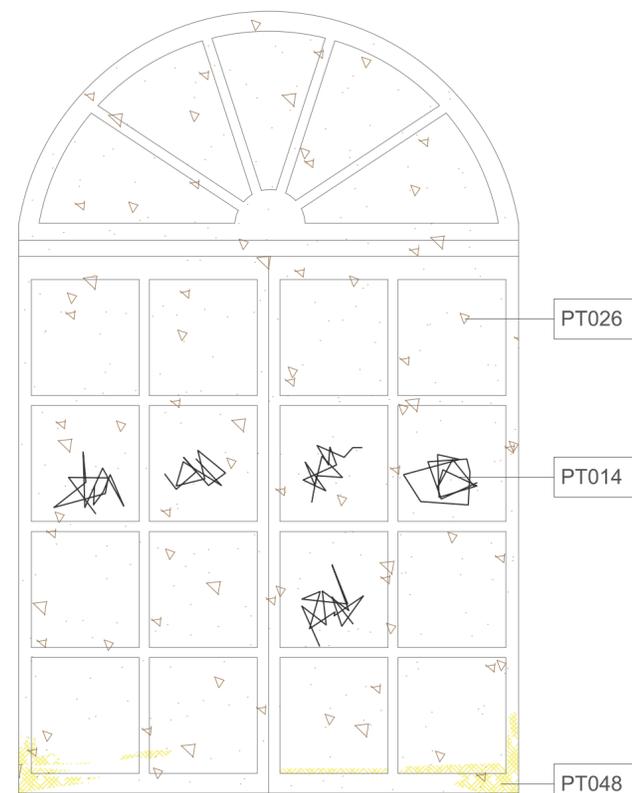

3 P3.1 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

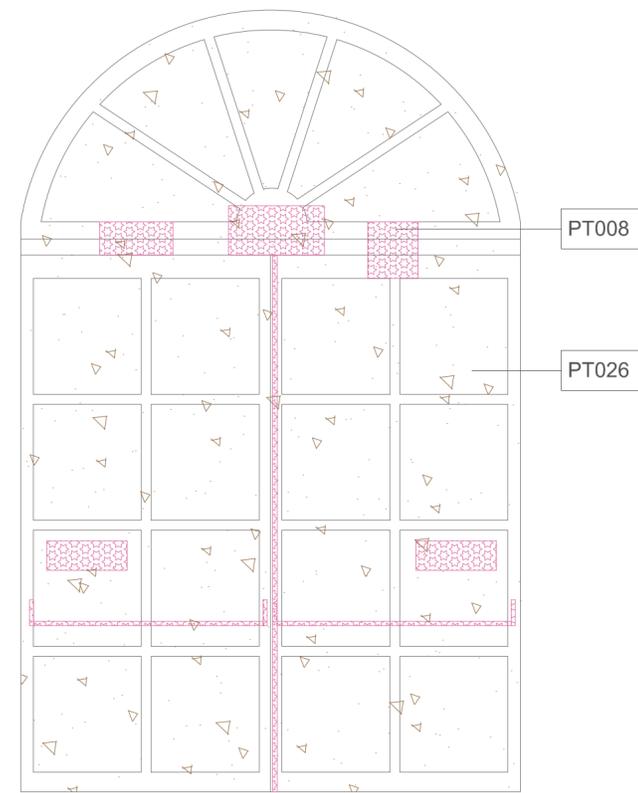


4 P3.1 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

LEGENDA	
	PT001 - ENTAIPAMENTO
	PT002 - ENTULHO
	PT007 - INTERVENÇÃO DESCARACTERIZADORA
	PT014 - PICHADO
	PT026 - SUJIDADE
	PT048 - DESGASTE DA CAMADA SUPERFICIAL
	PT049 - DESCASCAMENTO DE TINTA

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA LATERAL DIREITA

PRIMEIRO PAVIMENTO

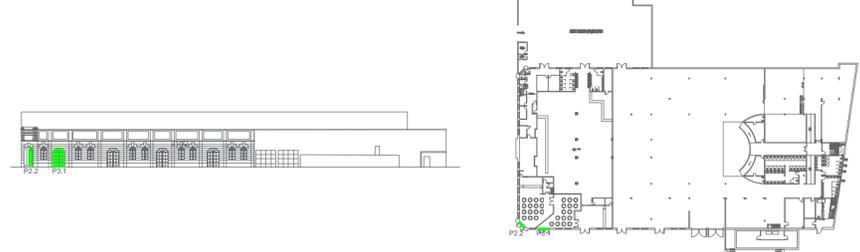

NOTAS GERAIS


- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI	
REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA N°2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI			
DESENHO: MAPEAMENTO DE DANOS - P2.2 e P3.1 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS		PRANCHA: 20 26	
DIRETORA DE OPERAÇÕES: LEILA FIGUEIREDO	ARQUITETO: PRISCILA SANTOS	DATA: OUT/2023	DATA: INDICADA

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA LATERAL DIREITA

PRIMEIRO PAVIMENTO

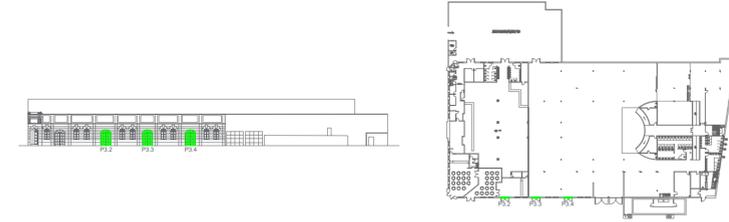


NOTAS GERAIS


- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;
- 3 - TODOS OS VIDROS DA ESQUADRIA P3.2, P3.3 e P3.4 FORAM SUBSTITUÍDO POR CHAPAS DE MADEIRA.

LEGENDA


	PT004 - FISSURA SUPERFICIAL
	PT006 - ELEMENTOS ESPÚRIOS
	PT008 - SUJIDADE
	PT012 - REDE ELETRICA OU REDE DE ENTRADA APARENTE
	PT014 - PICHACÃO
	PT017 - EFLORESCENCIA
	PT022 - PEÇA TRIANCADA / FISSURA
	PT026 - SUJIDADE
	PT030 - VEGETAÇÃO
	PT033 - PEÇA AUSENTE
	PT034 - PEÇA SOLTA
	PT037 - LACUNA OU PERDA DE MATERIAL
	PT039 - CORROSÃO METÁLICA
	PT048 - DESGASTE SUPERFICIAL
	PT049 - DESCASCAMENTO DE TINTA
	PT052 - DETERIORAÇÃO DE ESQUADRIAS

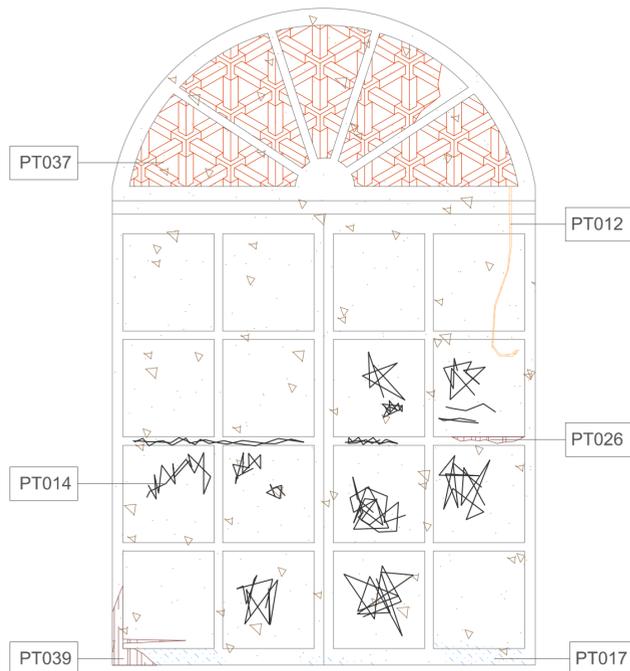

1 P3.2 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

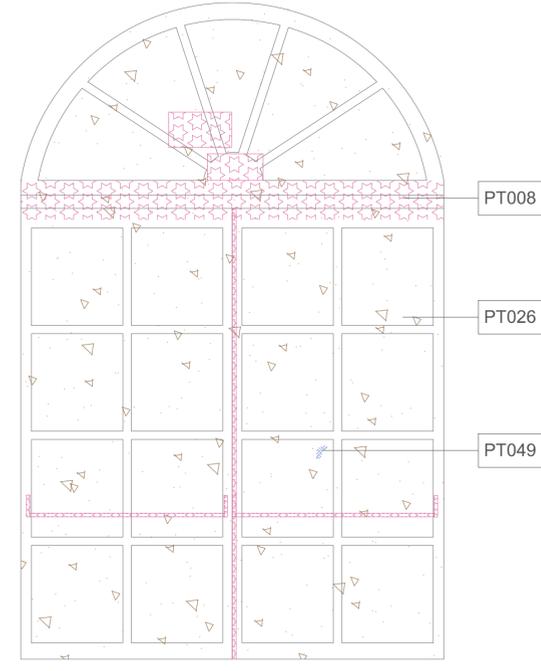


2 P3.2 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

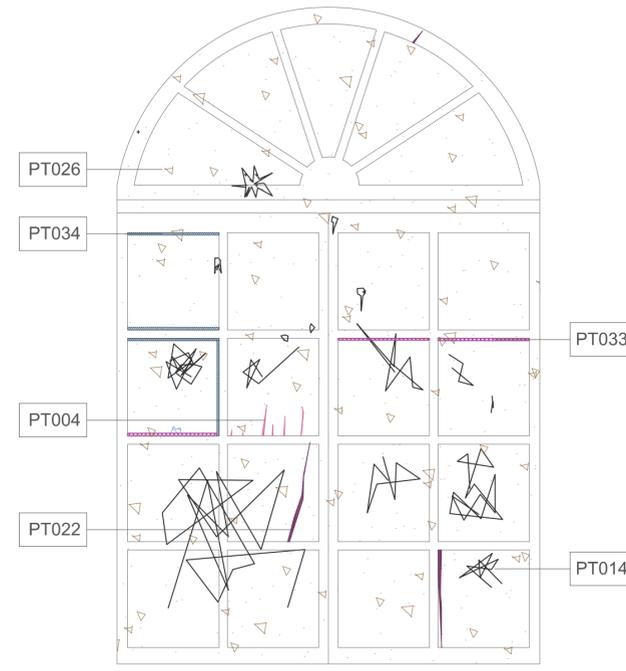


3 P3.3 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25



4 P3.3 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

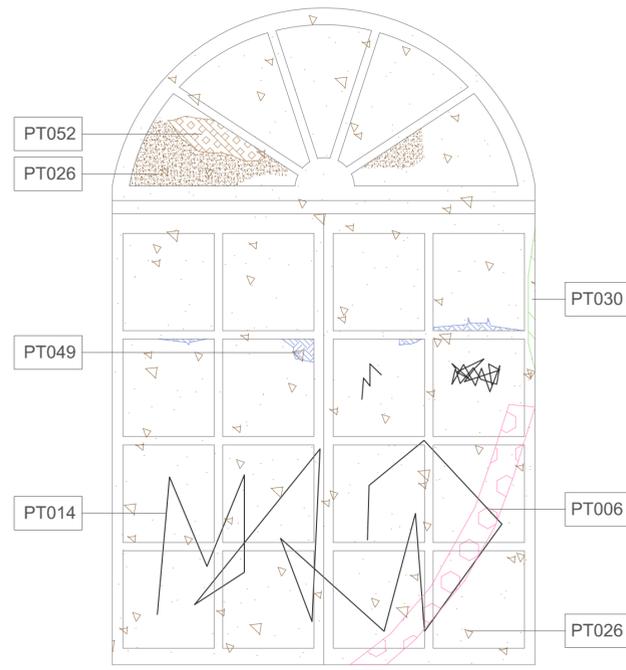

5 P3.4 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

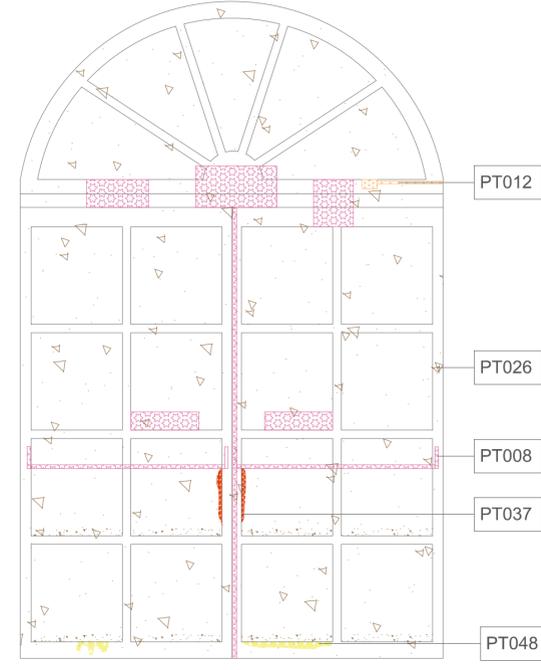

6 P3.4 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25



Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA N°2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI

DESENHO: MAPEAMENTO DE DANOS - P3.2, P3.3 e P3.4 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS

PRANCHA:

DIRETORA DE OPERAÇÕES:
LEILA FIGUEIREDO

ARQUITETO:
PRISCILA SANTOS

DATA:
OUT/2023


DATA:
INDICADA

21 | 26

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA LATERAL DIREITA

PRIMEIRO PAVIMENTO

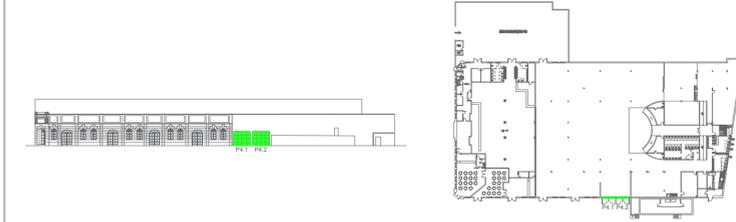


NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;

LEGENDA

	PT014 - PICHACÃO
	PT026 - SUJIDADE
	PT030 - VEGETEAÇÃO

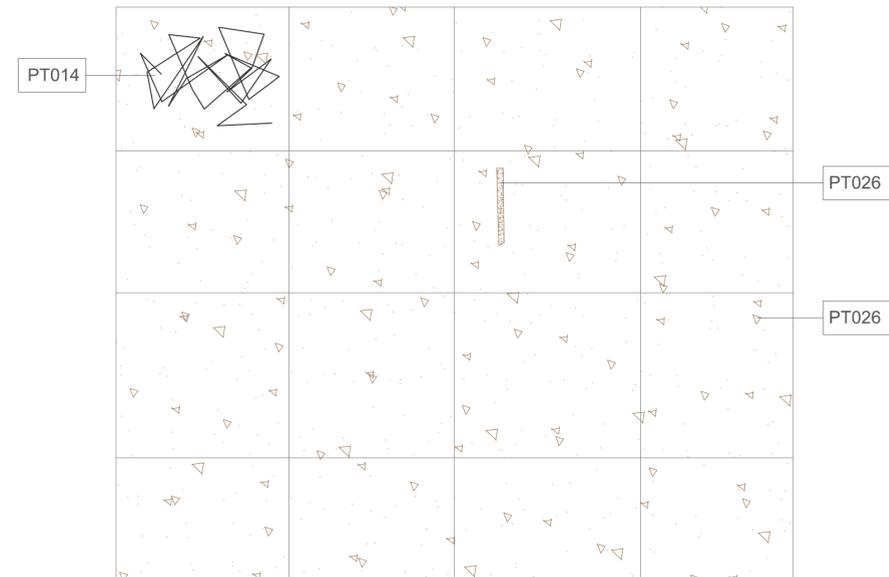

1 P4.1 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25




2 P4.1 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25




3 P4.2 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25




4 P4.2 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

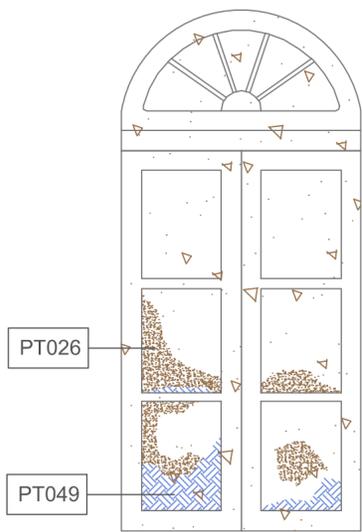


1 J3.1 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

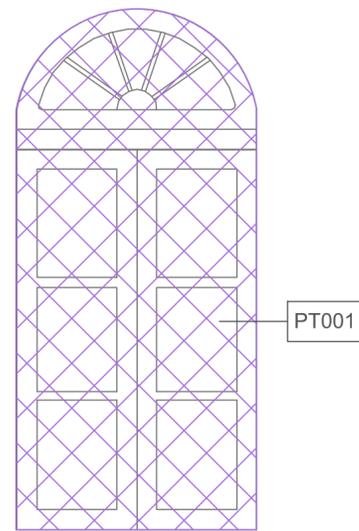


2 J3.1 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

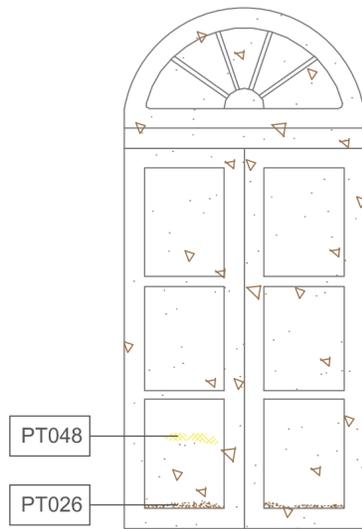


3 J3.2 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

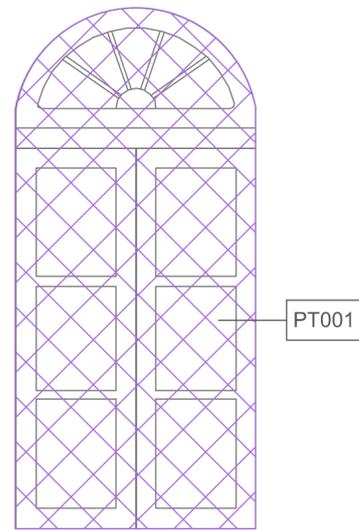

4 J3.2 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

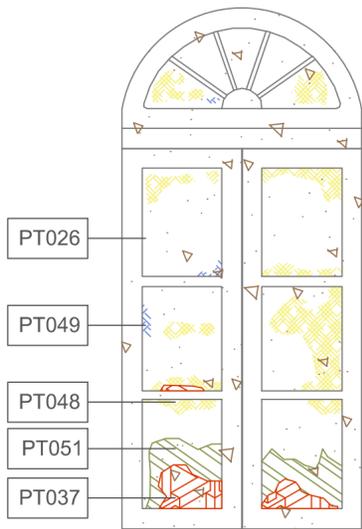

5 J3.3 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

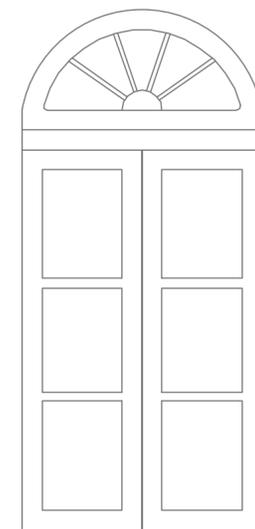

6 J3.3 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25


LEGENDA

	PT001 - ENTAIPAMENTO
	PT026 - SUJIDADE
	PT037 - PERDA DE MATERIAL OU LACUNA
	PT048 - DESGASTE DA CAMADA SUPERFICIAL
	PT049 - DESCASCAMENTO DE TINTA
	PT051 - DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA LATERAL ESQUERDA


PRIMEIRO PAVIMENTO

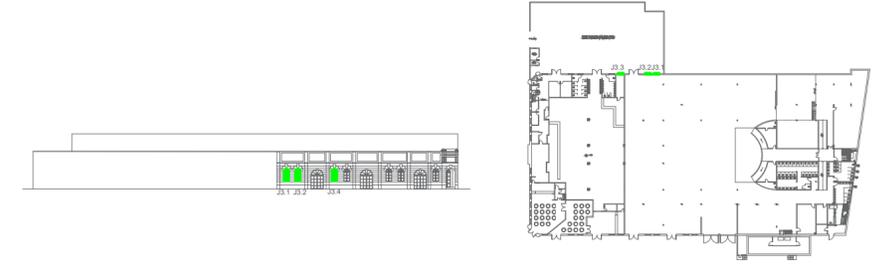


NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;
- 3 - NÃO FOI POSSÍVEL TER ACESSO A PARTE INTERNA DA ESQUADRIA J3.3 PARA REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DE DANOS DA MESMA.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI	
REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA N°2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI			
DESENHO: MAPEAMENTO DE DANOS - J3.1, J3.2 e J3.3 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS		PRANCHA: 23 26	
DIRETORA DE OPERAÇÕES: LEILA FIGUEIREDO	ARQUITETO: PRISCILA SANTOS	DATA: OUT/2023	DATA: INDICADA

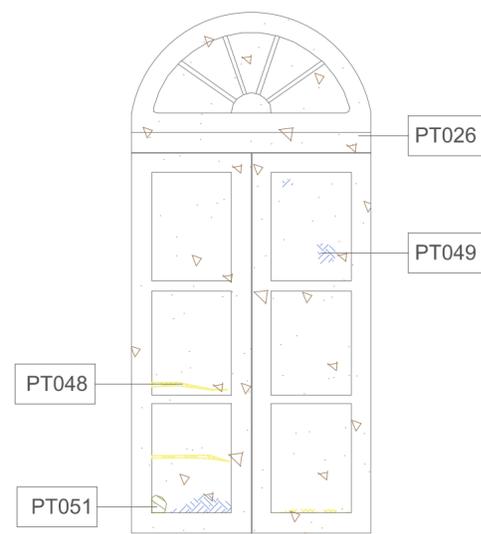


1 J3.4 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

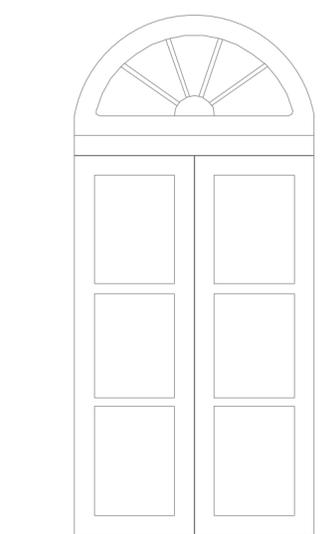


2 J3.4 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25




3 J3.5 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

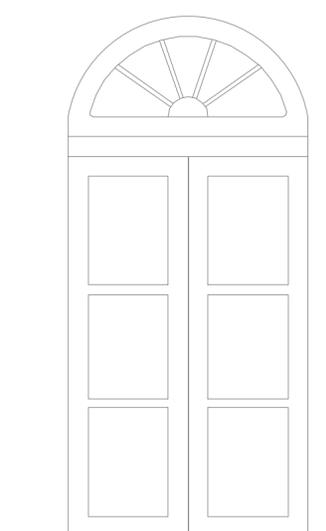

4 J3.5 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

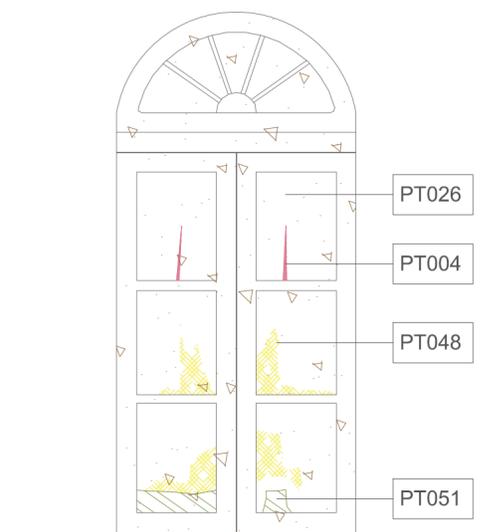

5 J3.6 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

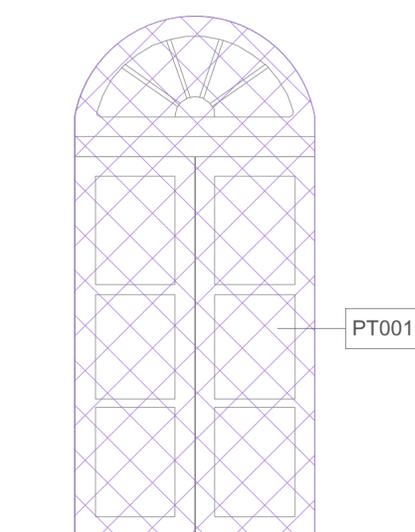

6 J3.6 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

LEGENDA


	PT001 - ENTAIPAMENTO
	PT004 - FISSURA SUPERFICIAL
	PT026 - SUJIDADE
	PT030 - VEGETAÇÃO
	PT037 - PERDA DE MATERIAL OU LACUNA
	PT048 - DESGASTE DA CAMADA SUPERFICIAL
	PT049 - DESCASCAMENTO DE TINTA
	PT051 - DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA LATERAL ESQUERDA




PRIMEIRO PAVIMENTO

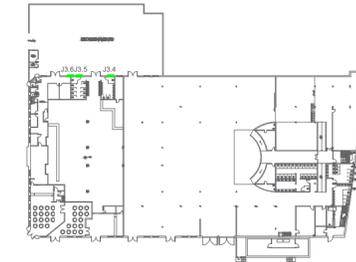


NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;
- 3 - NÃO FOI POSSÍVEL TER ACESSO A PARTE INTERNA DAS ESQUADRIAS J3.4 e J3.5 PARA REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DE DANOS DAS MESMAS.


		PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI	
REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA N°2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI			
DESENHO: MAPEAMENTO DE DANOS - J3.4, J3.5 e J3.6 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS		PRANCHA: 24 26	
DIRETORA DE OPERAÇÕES: LEILA FIGUEIREDO	ARQUITETO: PRISCILA SANTOS	DATA: OUT/2023	DATA: INDICADA

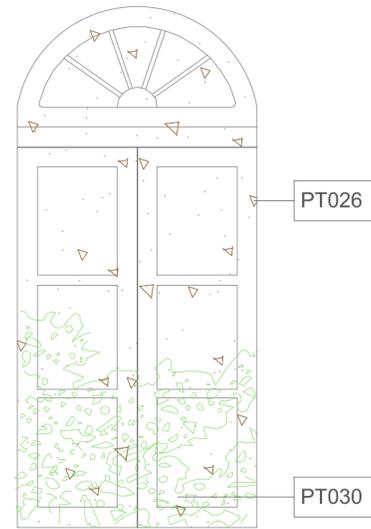


1 J3.7 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

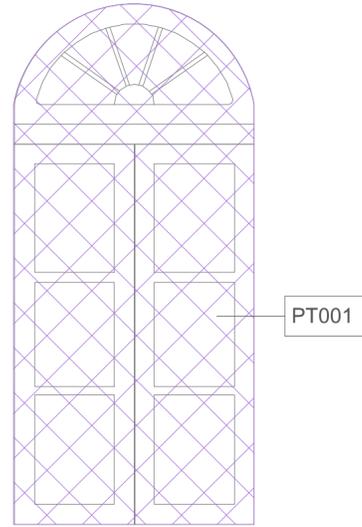

2 J3.7 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

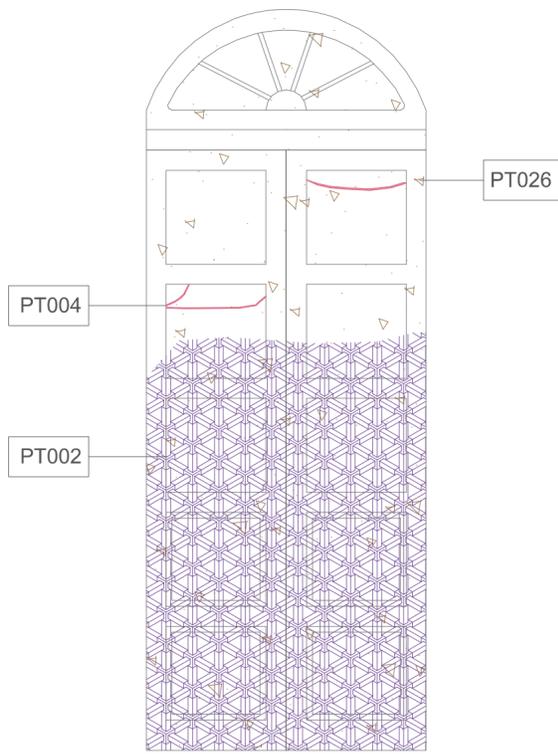

3 P2.1 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

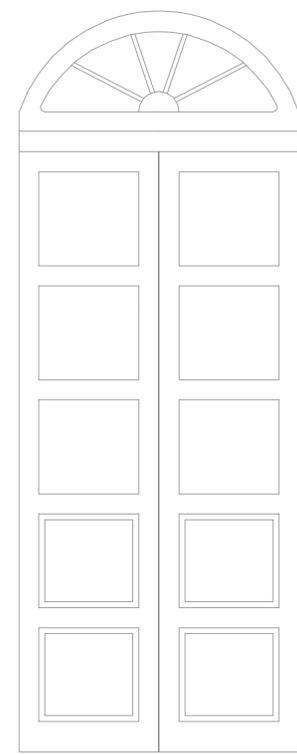

4 P2.1 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

LEGENDA


	PT001 - ENTAIPAMENTO
	PT002 - ENTULHO
	PT004 - FISSURA SUPERFICIAL
	PT026 - SUJIDADE
	PT030 - VEGETAÇÃO
	PT051 - DETERIORAÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA LATERAL ESQUERDA



PRIMEIRO PAVIMENTO

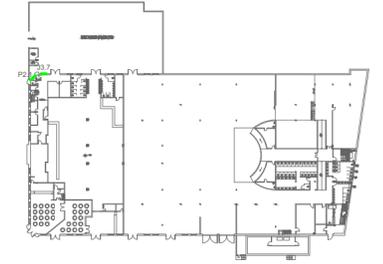

NOTAS GERAIS


- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;
- 3 - NÃO FOI POSSÍVEL TER ACESSO A PARTE INTERNA DA ESQUADRIA P2.1 PARA REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO DE DANOS DA MESMA.

<p>NITERÓI SEMPRE À FRENTE</p>	Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA N°2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI		
DESENHO: MAPEAMENTO DE DANOS - J3.7 e P2.1 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS		PRANCHA: 25 26
DIRETORA DE OPERAÇÕES: LEILA FIGUEIREDO	ARQUITETO: PRISCILA SANTOS	DATA: OUT/2023
		DATA: INDICADA

DOCAS CANTAREIRA

FACHADA LATERAL ESQUERDA

PRIMEIRO PAVIMENTO

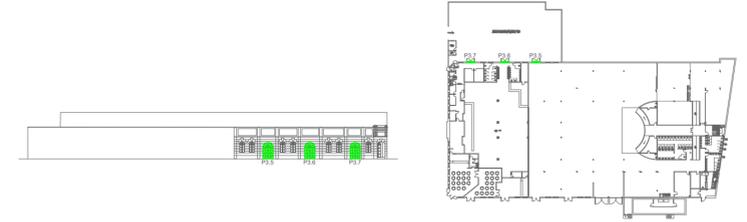


NOTAS GERAIS


- 1 - DIMENSÕES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;
- 2 - MANCHAS DO MAPEAMENTO DE DANOS COM MEDIDAS APROXIMADAS;

LEGENDA


	PT008 - INTERVENÇÃO REALIZADA
	PT012 - REDE ELÉTRICA OU REDE DE ENTRADA APARENTE
	PT026 - SUJIDADE
	PT030 - VEGETAÇÃO
	PT037 - LACUNA OU PERDA DE MATERIAL
	PT049 - DESCASCAMENTO DE TINTA
	PT051 - DETERIOÇÃO DE ESQUADRIAS

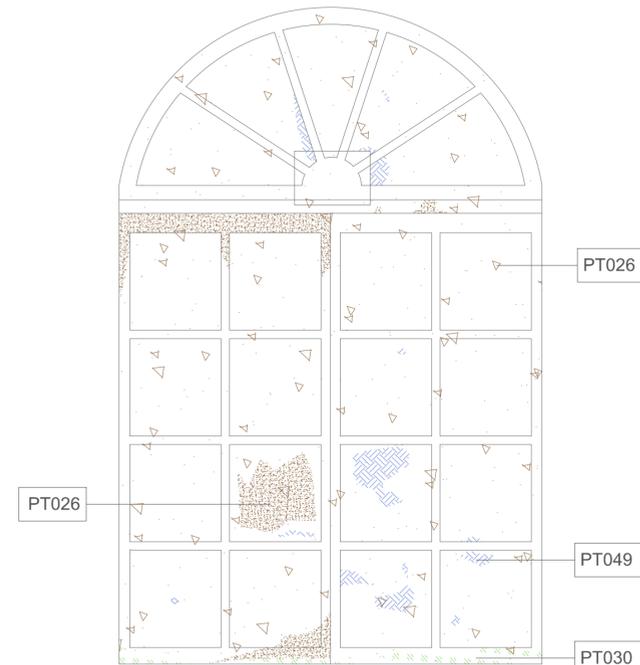


1 P3.5 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

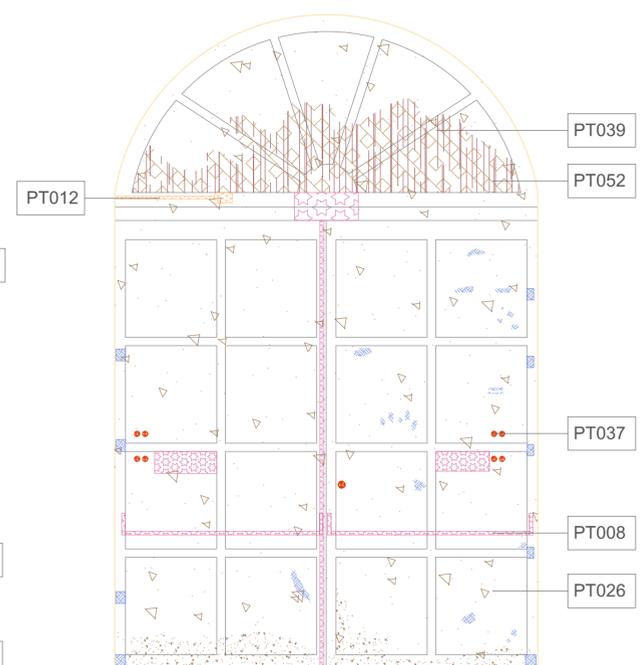


2 P3.5 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

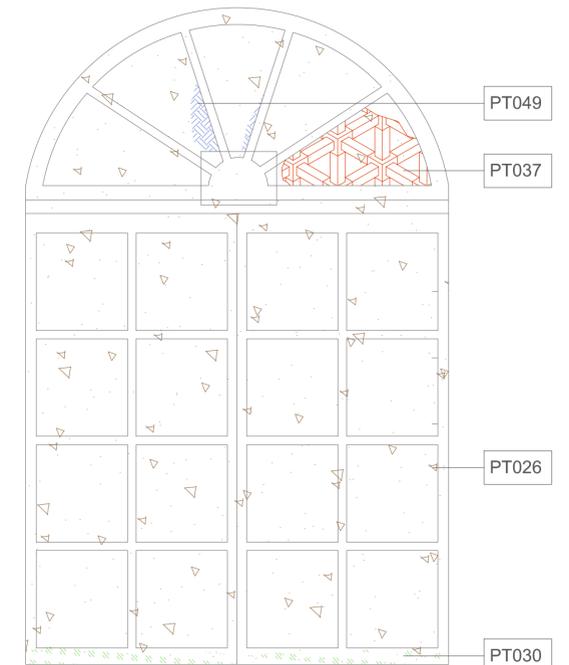


3 P3.6 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

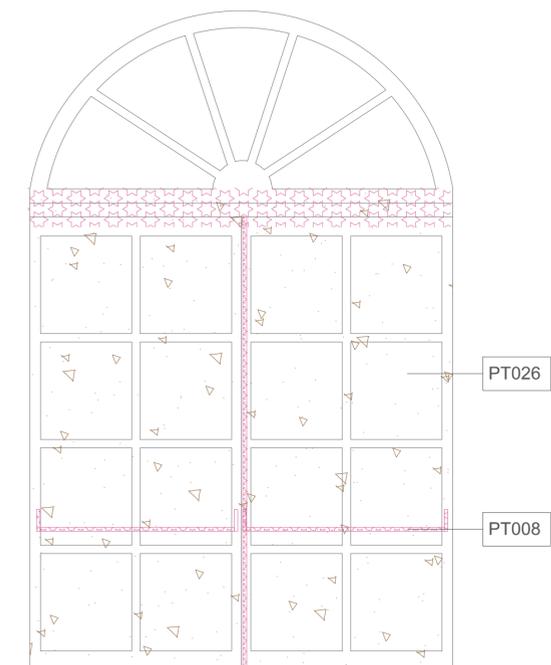

4 P3.6 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

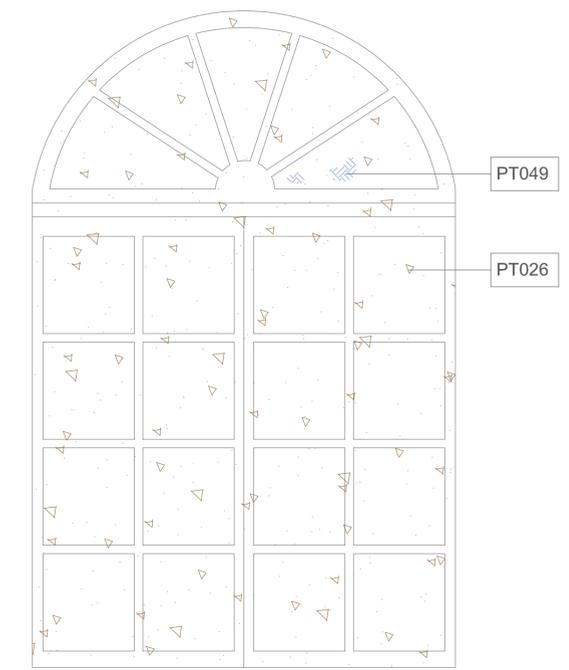

5 P3.7 - VISTA EXTERNA
ESCALA: 1/25

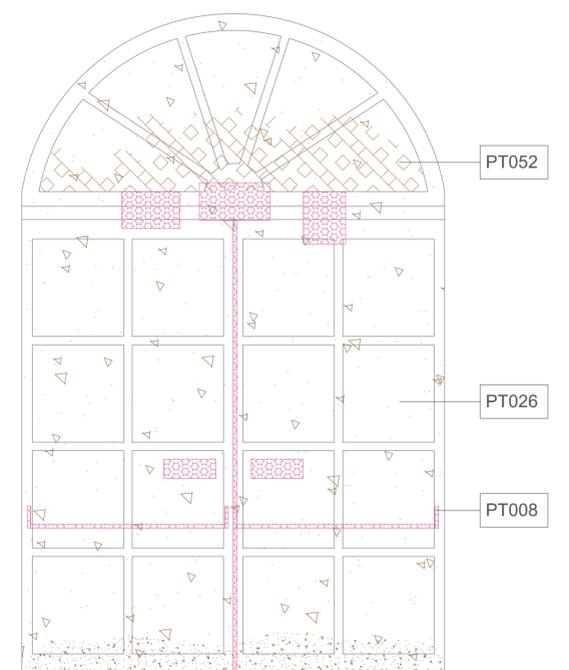

6 P3.7 - VISTA INTERNA
ESCALA: 1/25

NITERÓI Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA
SEMPRE À FRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

REFORMA DO PRÉDIO E RESTAURO DO PORTAL DA CANTAREIRA - RUA ALEXANDRE MOURA N°2A - SÃO DOMINGOS - NITERÓI

DESENHO: MAPEAMENTO DE DANOS - P3.5, P3.6 e P3.7 - VISTAS EXTERNAS E INTERNAS PRANCHA: 26 | 26

DIRETORA DE OPERAÇÕES: LEILA FIGUEIREDO ARQUITETO: PRISCILA SANTOS DATA: OUT/2023 DATA: INDICADA

